



BATTISTELLA®

MACCHINE PER STIRARE
IRONING EQUIPMENT

Manuale d'istruzioni e norme d'uso ***Instructions and maintenance***

SOLE M mod. 2013
SOLE M VAP mod. 2013

BATTISTELLA B.G. S.r.l.

Via Bessica, 219 36028 Rossano Veneto (VI) ITALY ☎ : +39-0424-549027
📠 : +39-0424-549007 💻 : www.battistellag.it ✉ : info@battistellag.it

Questo manuale è di proprietà della BATTISTELLA B.G. S.r.l. Qualsiasi riproduzione è vietata. La Ditta si riserva il diritto di apportare modifiche ritenute opportune senza darne preavviso.

This manual is property of BATTISTELLA B.G. S.r.l. We reserve the right to make changes without notice. All rights reserved.

MANUALE D'ISTRUZIONI E NORME D'USO

SOLE M – SOLE M VAP

**Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere attentamente questo manuale ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni specificate.
Non utilizzare il prodotto in maniera difforme da quanto qui riportato.**

1. CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

MODELLO:	SOLE M mod. 2013	SOLE M VAP mod. 2013
ALIMENTAZIONE ELETTRICA:	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
POTENZA INSTALLATA TOTALE:	2473 W	2473 W
POTENZA FERRO:	800 W	800 W
POTENZA PIANO:	200 W	200 W
POTENZA MOTORE/SOFFIAGGIO:	23 W	23 W
POTENZA CALDAIA:	1450 W	1450 W
CAPACITÀ UTILE CALDAIA:	2 L.	2 L.
AUTONOMIA DI STIRO:	3 ore	3 ore
PRESSIONE D'ESERCIZIO:	2,8 BAR	2,8 BAR
PESO:	24 kg.	24 kg.
DIMENSIONI D'INGOMBRO APERTO:	136x44x105 h. cm	136x44x105 h. cm
DIMENSIONI D'INGOMBRO CHIUSO:	137x44x24 h. cm	137x44x24 h. cm

MADE IN ITALY

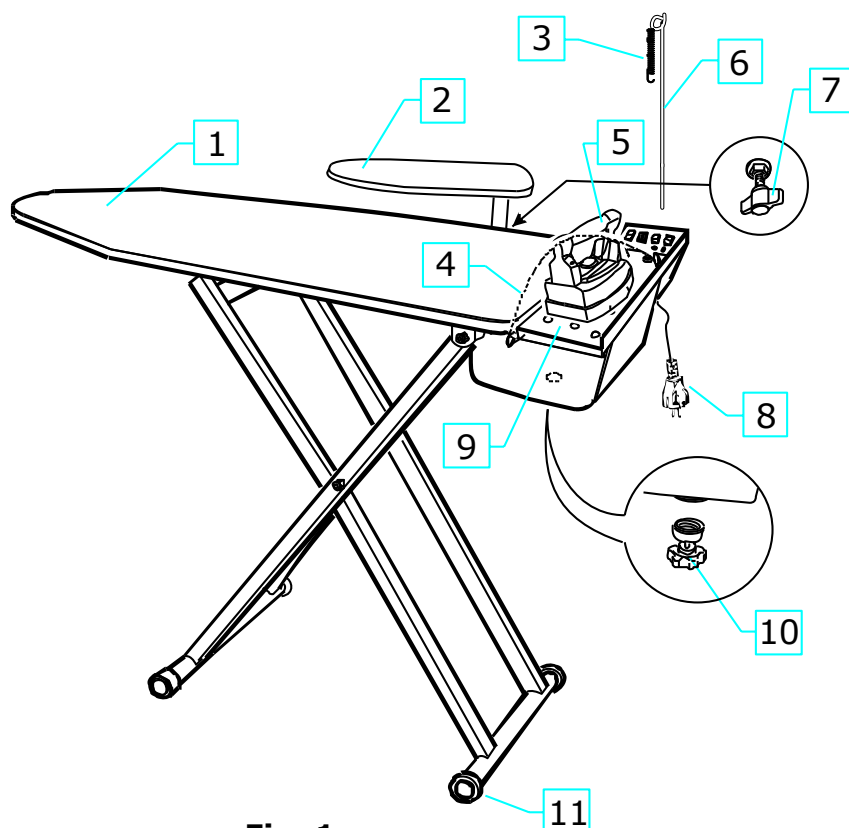


Fig. 1

LEGENDA

1	TELA
2	BRACCIO STIRO (OPTIONAL)
3	MOLLA REGGIFILO
4	AGGANCIO FERRO DA STIRO
5	FERRO DA STIRO
6	ANTENNA REGGIFILO
7	POMELLO FISSAGGIO BRACCIO
8	CAVO DI ALIMENTAZIONE
9	POGGIA FERRO
10	TAPPO SCARICO ACQUA
11	RUOTE

2. IMPORTANTE

Prima dell'arrivo del SOLE M è necessario che il cliente prepari, vicino al posto in cui verrà installato una presa di corrente protetta e adeguata alla potenza del SOLE M (si consiglia un interruttore magnetotermico differenziale da 16 A e Id 30 mA).

Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o inesperte, a meno che non vengano supervisionate ed istruite nell'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

3. APERTURA DELL'IMBALLO

1. Aprire la scatola contenente il SOLE M dalla parte contrassegnata con ALTO , prendere il libretto delle istruzioni e leggerlo attentamente.
2. Estrarre il tavolo da stiro mod. SOLE M dalla scatola, inserire l'antenna nell'apposita porta antenna (fig. 1) avendo l'avvertenza di inserirla bene fino in fondo.
3. Fissare la molla reggi filo al gancio dell'antenna, evitando attorcigliamenti.
4. Posare il ferro sul poggia ferro in gomma in dotazione (fig. 1).
5. Nei modelli provvisti, inserire il braccio stiro e bloccarlo avvitando il pomello per il fissaggio.

4. ALLACCIAMENTO E ACCENSIONE

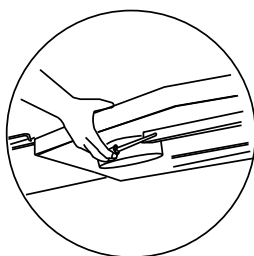


Fig. 2

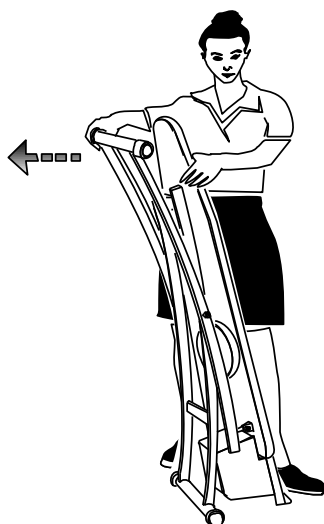


Fig. 3

Con il SOLE M spento e spina disinserita:

1. Posizionare l'asse in verticale con la caldaia verso il basso.
2. Tenere schiacciato la leva per la regolazione dell'altezza per sbloccare l'apertura delle gambe (fig. 2).
3. Tirare la gamba fino all'apertura desiderata (fig. 3).
4. Posizionare il tavolo orizzontalmente.
5. Togliere l'aggancio al ferro da stiro.
6. Svitare il tappo valvola dal SOLE M (fig. 4), riempire con la quantità desiderata d'acqua la caldaia prestando attenzione che non trabocchi (vedi capitolo 7). Si consiglia di riempire d'acqua la caldaia servendosi di un imbuto. Riavvitare il tappo prendendolo per la parte in plastica con l'avvertenza di non serrarlo troppo altrimenti si rovina la guarnizione.
7. Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente da 230 V 16 A.
8. Accendere l'interruttore della caldaia (fig. 4 E), l'interruttore del ferro (fig. 4 D) e portare il termostato del ferro da stiro sulla posizione "cotone" (fig. 5).
9. L'apparecchio raggiunge la pressione ottimale per lo stiro quando la spia caldaia (fig. 4 G) si spegne. Sollevare il ferro per il manico in sughero e premere il microinterruttore del ferro (fig. 6) per 4-5 volte, facendo uscire il vapore. Bisogna inoltre accertarsi che il vapore sia ben saturo (premendo il microinterruttore con il ferro rivolto verso il pavimento).

10. Eseguite tutte le operazioni il SOLE M è pronto per stirare. Durante lo stiro la spia caldaia (fig. 4 G) si accende e si spegne in continuazione, segno di normale funzionamento.
11. È possibile in qualunque momento scegliere le modalità di funzionamento del piano da stiro (vedi capitolo 6):
 - aspirante o soffiante premendo il tasto B;
 - automatica o manuale premendo il tasto C (fig. 4).

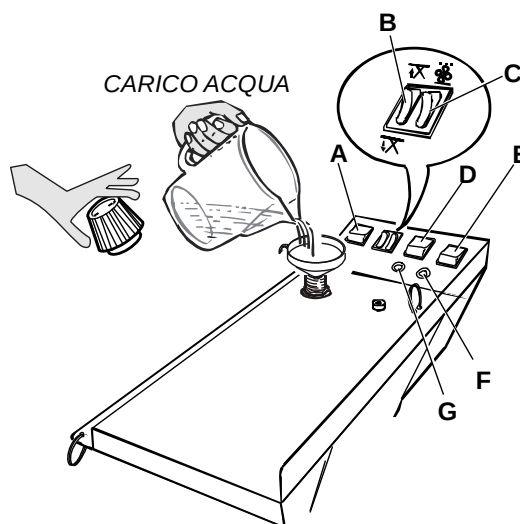


Fig. 4

5. AVVERTENZE GENERALI

1. Allacciare il SOLE M ad una presa di corrente adeguata e protetta (evitare di collegare l'apparecchio a prese multiple e a prolunghe non adeguate alla sua potenza).
2. Tenere lontano i bambini dal SOLE M, sia quando è in funzione sia quando è spento.
3. L'apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile.
4. Non lasciare indumenti sopra il tavolo da stiro quando è acceso in quanto si possono rovinare o bruciare.
5. Mai utilizzare l'apparecchio senza la tela (Prontotop) nella sua corretta posizione.
6. Il tavolo da stiro mod. SOLE M deve essere sempre messo in funzione solamente con l'asse aperto, qualsiasi altra posizione non è consentita per lo stiro.
7. L'utilizzatore non deve lasciare il tavolo da stiro senza sorveglianza, quando è allacciato alla rete elettrica.
8. Usare soltanto acqua potabile proveniente dalla rete idrica per uso domestico.
9. Non aggiungere additivi di alcun genere nell'acqua.
10. Non scaricare l'acqua dalla caldaia durante il funzionamento dell'apparecchio (vedi capitolo 8 scarico caldaia).
11. Il tappo valvola non deve essere aperto quando l'apparecchio è in funzione.
12. **Mai sostituire il tappo valvola (fig. 4) con tappi di altro genere. N.B.: il tappo valvola è tarato a 4,5 bar ed inoltre ha la funzione di valvola di sicurezza.**
13. Mai lasciare il ferro acceso sopra il piano da stiro del SOLE M o sopra i capi da stirare.
14. Non appoggiare il ferro da stiro direttamente sul poggia ferro metallico dell'apparecchio (utilizzare sempre l'apposito tappetino in gomma).
15. Mai utilizzare il ferro da stiro per stirare indumenti posti su persone o cose.
16. Non sedersi sopra il tavolo da stiro e non appoggiarsi al braccio stiramaniche: il tavolo da stiro mod. SOLE M è stato studiato e costruito esclusivamente per stirare i capi di vestiario.
17. Non avvicinare l'apparecchio, quando è in funzione, a parti termolabili o infiammabili.

6. STIRATURA

Il tavolo è dotato di aspirazione che serve per tenere il capo ben disteso ed eliminare l'umidità presente durante la stiratura, è presente anche la funzione di soffiaggio per la stiratura di capi delicati.

L'aspirazione e il soffiaggio del tavolo possono funzionare continuamente - modalità automatica - oppure possono venire attivati premendo il microinterruttore del ferro - modalità manuale (fig. 4 C).

Con la modalità manuale ogni volta che si schiaccia il micro del ferro, oltre ad uscire vapore si attiva il ventilatore.

Per scegliere quale funzione attivare - aspirante o soffiante - basta schiacciare l'interruttore (fig. 4 B) nella posizione desiderata.

↑: soffiaggio 
↓: aspirazione 

Per la stiratura:

1. Passare il ferro da stiro sui capi da stirare, premendo ad intervalli il microinterruttore del ferro (fig. 6) per far uscire il vapore e aspirare contemporaneamente. L'aspirazione evita ristagni d'acqua sul tavolo e permette al capo di asciugarsi.
2. Per i capi delicati, blu o neri, si consiglia l'uso dell'apposita soletta anti-lucido.
3. È prudente, durante lo stiro, riporre il ferro solamente sull'apposito poggia ferro in gomma (fig. 1).
4. Per la stiratura a secco si può regolare il termostato (fig. 5) sulle varie posizioni, secondo il tipo di tessuto che si vuole stirare (fare riferimento quindi alle indicazioni apposte sui capi). Per lo stiro a vapore si deve regolare il termostato sulla posizione "cotone" o "lino".

Il modello vaporizzante – SOLE M VAP – permette di far fuoriuscire dall'asse da stiro il vapore.

Per attivare la funzione basta premere il tasto per la vaporizzazione (fig. 4 A) e automaticamente, per una resa migliore, il ventilatore si porta in modalità soffiante. Anche la vaporizzazione può essere continua oppure azionata tramite il micro del ferro (fig. 4 C).

Questa funzione viene utilizzata per dare vapore dal piano da stiro ai capi di maglieria o ai capi pesanti. Per disattivare questa funzione premere nuovamente il tasto.

Dopo aver terminato la vaporizzazione si consiglia di attivare l'aspirazione per evitare ristagni d'acqua sull'asse da stiro.

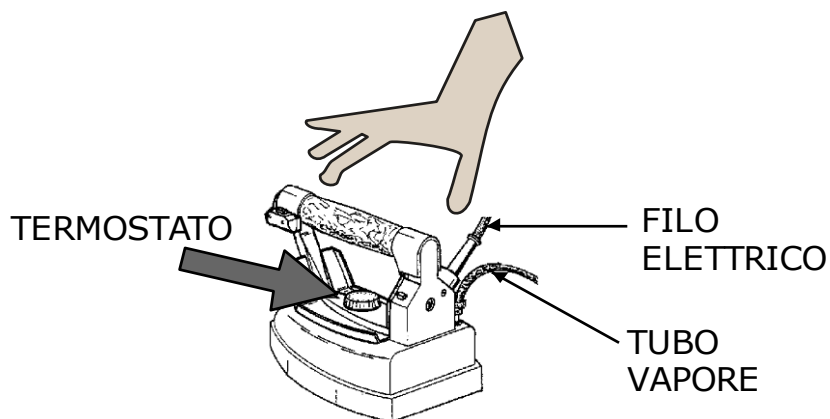


Fig. 5

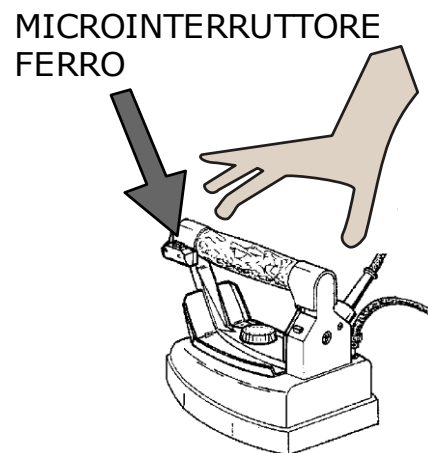


Fig. 6

7. RICARICA ACQUA IN CALDAIA

L'acqua è terminata quando, durante lo stiro, si accende la spia "senza acqua" (fig. 4 F). A questo punto rimuovere la spina dalla presa, ruotare di 360° il tappo valvola (fig. 4) e aspettare che sia fuoriuscito tutto il vapore. Con molta cautela svitare e togliere il tappo e attendere 5/10 minuti.

Rifornire quindi d'acqua la caldaia in base alla necessità (fig. 4) evitando il trabocco (vedi capitolo 4 punto 6). Riavvitare il tappo valvola, reinserire la spina nella presa di corrente e attendere finché non si spegne la spia caldaia (fig. 4 G). Il ferro è nuovamente pronto per stirare.

Durante l'operazione di ricarica prestare attenzione a non rovesciare acqua all'esterno della macchina, se ciò dovesse accadere asciugare subito per evitare rischi di natura elettrica.

8. SCARICO CALDAIA

Scaricare la caldaia periodicamente. Eseguire l'operazione con il tavolo da stiro mod. SOLE M spento e freddo e con la spina disinserita dalla rete elettrica. Attendere almeno 1 ora dopo lo spegnimento. Durante questa operazione, indossare guanti da lavoro per evitare possibili scottature.

Svitare e togliere il tappo valvola e aprire il tappo scarico-caldaia (fig. 7), aspettare che fuoriesca tutta l'acqua e infine riavvitare il tappo di scarico-caldaia prestando attenzione a non serrarlo troppo e assicurandosi che non vi siano perdite d'acqua (IN TAL CASO SOSTITUIRE LA GUARNIZIONE DEL TAPPO).

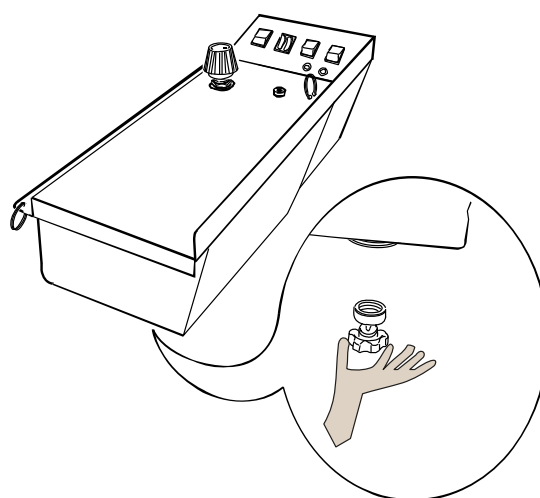


Fig. 7

9. BUON FUNZIONAMENTO

Il SOLE M è stato progettato e costruito per stirare capi di abbigliamento ad uso familiare. Può lavorare un massimo di 10 ore settimanali (suddivise in più volte), con un massimo di 40 ore mensili.

10. INTERVENTI E PICCOLE RIPARAZIONI

1. E' consigliato sostituire la tela (Prontotop) ogni 400 ore di lavoro o al massimo ogni 6 mesi o qualora l'aspirazione del tavolo non sia soddisfacente o si formino degli aloni sopra il piano da stiro. L'operazione va eseguita con l'apparecchio spento e freddo. Gli aloni potrebbero formarsi anche nel caso in cui si utilizzi molto vapore e/o si aspiri poco (in questo caso diminuire il flusso vapore e aspirare maggiormente). **N.B.:** il Prontotop si può lavare 1-2 volte.
2. È consigliato scaricare la caldaia dopo 2 o 3 volte che la si utilizza.
3. È consigliato sostituire la guarnizione di tenuta del tappo valvola (utilizzando solo guarnizioni originali) ogni 1200 ore di accensione o al massimo ogni 2 anni oppure prima nel caso risulti rovinata. L'operazione va eseguita con l'apparecchio spento e freddo.
4. Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, provvedere alla sua immediata sostituzione. Il cavo è disponibile presso il costruttore o il servizio di assistenza tecnica.

11. MANUTENZIONE OBBLIGATORIA E PERIODICA

(Da effettuarsi esclusivamente nei centri di assistenza o presso la ditta costruttrice)

È consigliato sostituire:

1. la valvola di sicurezza interna ogni 1400 ore di accensione o al massimo ogni 3 anni;
2. il termostato interno ogni 1400 ore di accensione o al massimo ogni 3 anni;
3. il tubo vapore e il filo del ferro da stiro ogni qualvolta risultino danneggiati (fig. 5);
4. il tappo valvola ogni 2500 ore di lavoro o al massimo ogni 3 anni (fig. 4).

È altresì consigliato far pulire la caldaia per rimuovere il calcare ogni 1400 ore di accensione o al massimo ogni 3 anni.

12. CHIUSURA DELL'ASSE DA STIRO

Prima di chiudere e riporre il tavolo, staccare la spina dalla rete elettrica e accertarsi che il piano da stiro e il ferro siano freddi.

Procedere poi nel seguente modo:

1. Agganciare, servendosi dell'apposita molla, il ferro al poggia ferro metallico.
2. Alzare leggermente il tavolo verso l'alto e schiacciare completamente la leva dell'asse (fig. 8). **ATTENZIONE:** se prima non si alza leggermente il tavolo verso l'alto sarà impossibile riuscire a premere completamente la leva e quindi ad abbassare il tavolo.

Il SOLE M è dotato di ruote che permettono di poterlo muovere comodamente (fig. 9). Prestare attenzione durante la chiusura del tavolo a non danneggiare i cavi elettrici.

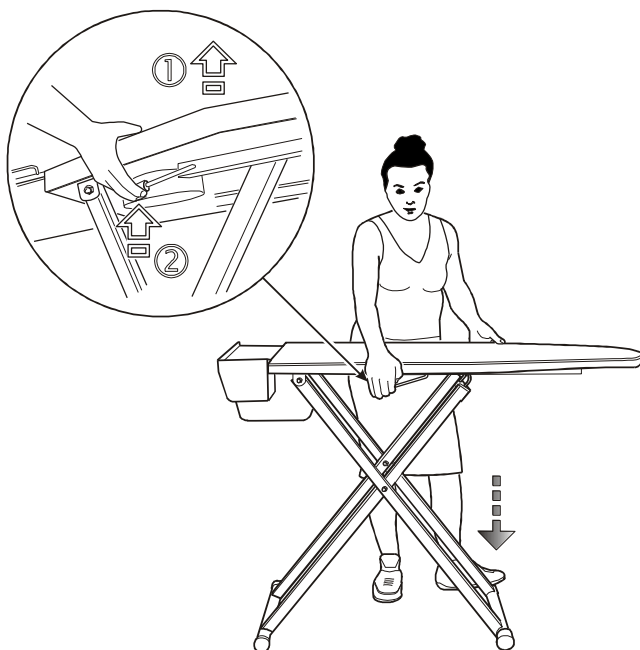


Fig. 8



Fig. 9

ATTENZIONE:

Riporre il SOLE M solo in verticale come da illustrazione (fig. 10).
Mai riporlo con il piano stiro rivolto verso terra (fig. 11).

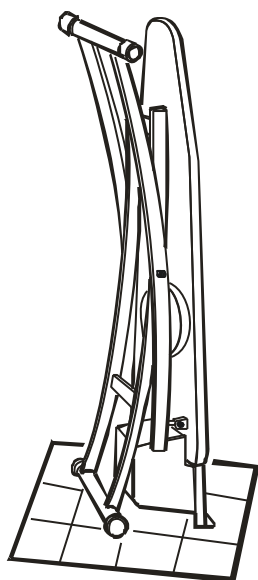


Fig. 10

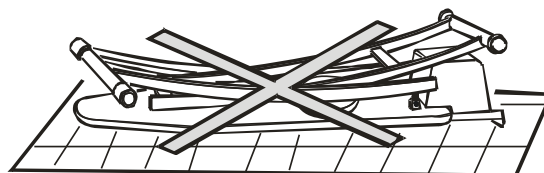


Fig. 11

13. SGANCIO DELLA CALDAIA

È possibile separare la caldaia dall'asse stiro.

Per eseguire questa operazione è sufficiente:

1. Staccare la spina che collega la caldaia all'asse.
2. Allentare leggermente i pomelli di fissaggio e far scorrere la caldaia verso l'esterno (fig. 12).

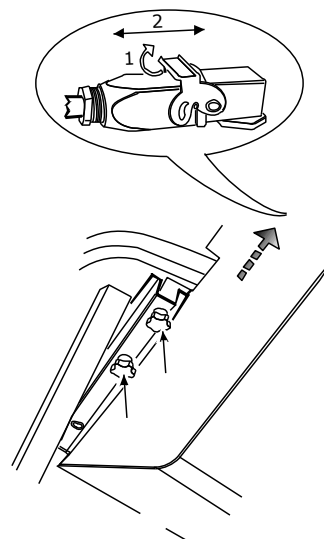


Fig. 12

14. RISCHI DI NATURA ELETTRICA

Le situazioni sotto riportate sono definite pericolose dal punto di vista elettrico, poiché possono porre l'operatore che usa il SOLE M in condizioni pericolose:

1. quando interviene l'interruttore differenziale (salvavita) nel momento in cui si accende l'apparecchio;
2. quando si usa il SOLE M durante un temporale;
3. quando si usa il SOLE M senza adeguate protezioni ai piedi (senza scarpe...) o con i piedi bagnati;
4. quando risultano danneggiati i cavi elettrici;
5. quando il cavo di alimentazione tocca parti calde dell'apparecchio;
6. quando il ferro si surriscalda e perde acqua;
7. quando si lava o si pulisce il ferro da stiro con l'acqua;
8. quando l'apparecchio perde acqua;
9. quando si riempie d'acqua la caldaia con il SOLE M acceso.

15. RISCHI DI NATURA MECCANICA

Le situazioni sotto riportate sono definite pericolose dal punto di vista meccanico, poiché possono porre l'operatore che usa il SOLE M in condizioni pericolose:

1. quando si usa il SOLE M al di fuori della normale stiratura;
2. quando si sostituisce la guarnizione del tappo valvola con guarnizioni non originali.

16. RISCHI DI NATURA TERMICA

L'apparecchio può diventare estremamente caldo: porre molta cautela durante l'uso e disinserire l'alimentazione quando non lo si utilizza.

Le situazioni sotto riportate sono definite pericolose dal punto di vista termico, poiché possono porre l'operatore che usa il SOLE M in condizioni pericolose:

1. quando si tocca la piastra del ferro da stiro in funzione;

2. quando si scarica l'acqua o si tocca il tappo di scarico con la caldaia in pressione;
3. quando si tocca il tappo valvola dell'apparecchio in pressione;
4. quando si dirige il getto di vapore verso persone o animali.



- ❑ **Non stirare capi di vestiario direttamente sulle persone.**
- ❑ **Non lasciare il ferro acceso sui capi da stirare.**
- ❑ **Dopo l'uso il ferro da stiro va riposto sempre sull'apposito poggia ferro in gomma.**

17. IMBALLAGGIO, IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO

Il tavolo da stiro mod. SOLE M può essere imballato con cellophane o in una scatola di cartone che non può essere capovolta.

Non essendo un imballo rigido, è poco resistente agli urti (Materiale fragile), porre quindi la massima attenzione nel maneggiare l'apparecchio imballato, non usarlo come sgabello o come punto d'appoggio.

Per i centri autorizzati alla rivendita: si raccomanda di non sovrapporre le scatole e di immagazzinare le stesse in un luogo asciutto con l'apertura verso l'alto ↑.

18. CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia del costruttore decade:

- in caso di riparazioni effettuate da parte di personale o centro di assistenza non autorizzato;
- per l'inosservanza totale o parziale delle istruzioni contenute nel presente manuale;
- per cattiva conservazione, mancata manutenzione/pulizia o errato montaggio;
- quando ci sono danni causati dal cliente;
- quando ci sono guasti o danni che non derivano da un difetto di fabbricazione;
- quando ci sono danni che derivano da caso fortuito (incendi, cortocircuiti) o da fatto imputabile a terzi (manomissioni);
- quando ci sono danni causati dal calcare;
- quando i danni sono stati causati dall'utilizzo di acqua diversa da quella indicata nelle istruzioni (vedi capitolo "QUALE ACQUA UTILIZZARE");
- quando si utilizza l'apparecchio per un uso diverso da quello specificato nel presente manuale;
- quando si utilizzano ricambi o accessori non originali, modificati o non adatti all'apparecchio.

19. SMALTIMENTO



Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 Marzo 2014 nr. 49 "attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche", non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti urbani misti.

Questo prodotto è conforme alla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente finale dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e/o allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Ogni acquisto di prodotti **BATTISTELLA** in Italia è sottoposto alle seguenti limitazioni:

- ❖ La **Battistella B.G. S.r.l.** garantisce che la macchina, correttamente montata e usata, funzionerà in sostanziale conformità con il manuale. Ogni garanzia implicita sulla macchina è limitata ai termini di legge dalla data di acquisto.
- ❖ **Esclusione di responsabilità per danni indiretti:** In nessun caso la **Battistella B.G. S.r.l.** sarà responsabile per i danni (inclusi senza limitazioni, il danno indiretto per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, o altre perdite economiche), derivanti dall'uso della macchina Battistella, anche nel caso che la **Battistella B.G. S.r.l.** sia stata avvertita dell'eventuale possibilità di tali danni.

Chiunque desideri porre ulteriori quesiti e specifiche domande riguardanti questo manuale può contattare la **Battistella B.G. S.r.l.** o rivolgersi al rivenditore responsabile della vendita dei nostri prodotti.

INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

SOLE M – SOLE M VAP

**Read the instructions carefully before operating.
Don't use the machine differently from following description.**

1. SPECIFICATIONS

MODEL:	SOLE M mod. 2013	SOLE M VAP mod. 2013
POWER SUPPLY:	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
TOTAL INSTALLED POWER:	2473 W	2473 W
IRON POWER:	800 W	800 W
BOARD POWER:	200 W	200 W
VACUUM/BLOWING POWER:	23 W	23 W
BOILER POWER:	1450 W	1450 W
NET BOILER CAPACITY:	2 L.	2 L.
IRONING ENDURANCE:	3 HOURS	3 HOURS
OPERATING STEAM PRESSURE:	2,8 BAR	2,8 BAR
WEIGHT:	24 kg	24 kg
OVERALL DIMENSIONS (open):	136x44x105 h. cm	136x44x105 h. cm
OVERALL DIMENSIONS (closed):	137x44x24 h. cm	137x44x24 h. cm
MADE IN ITALY		

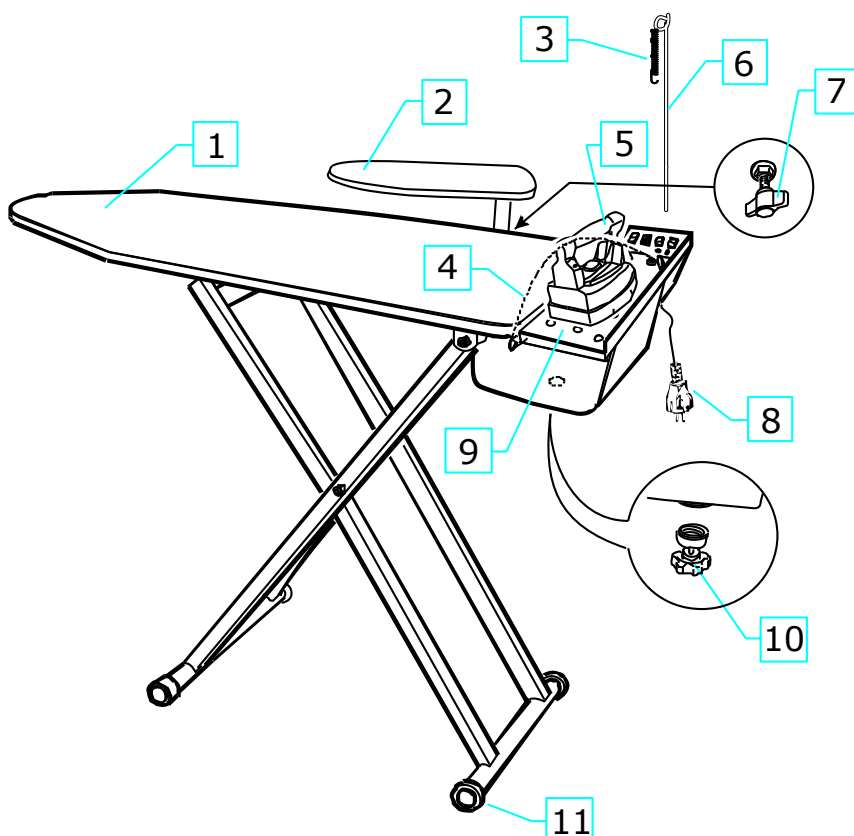


Fig. 1

LEGEND

1	COVER
2	IRONING ARM (OPTIONAL)
3	CABLE SUPPORT SPRING
4	IRON HOLDER
5	IRON
6	IRON CABLE SUPPORT
7	SLEEVE ARM FIXING KNOB
8	POWER SUPPLY CABLE
9	IRON REST
10	WATER DISCHARGE SCREW PLUG.
11	WHEELS

2. IMPORTANT

Before installing SOLE M, it is necessary to set up a protected electrical outlet suitable to its power (it is recommended to use an earth protector thermo-magnetic switch 16 A and Id 30 mA).

This ironing board is not suitable for children, people with physical or mental handicaps or inexperienced persons, unless they are instructed by a person who takes the responsibility for their safety. Children must not play with the ironing board.

3. OPENING OF PACKAGE

1. Open the box containing SOLE M (ALTO ↑), take out the instructions manual and read it carefully.
2. Remove SOLE M from the box and insert the IRON cable support deep into the special hole (fig. 1).
3. Fix the spring to the cable support, paying attention in order to avoid twining.
4. Place the iron on the rubber iron rest supplied with the machine (fig. 1).
5. If the optional ironing arm is supplied, assemble it and fix it by means of the sleeve arm fixing knob.

4. CONNECTION AND STARTING

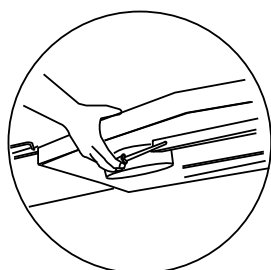


Fig. 2

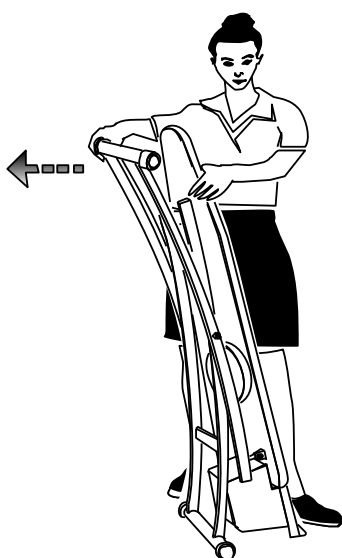


Fig. 3

With SOLE switched off and disconnected plug:

1. Vertically hold the ironing board, being sure that the boiler is towards the floor.
2. Pull on the height adjustment hand lever to unlock opening of legs (fig. 2).
3. Pull the legs until the desired height has been reached (fig. 3).
4. Place the board horizontally.
5. Remove the iron holder.
6. Unscrew the safety valve plug of the SOLE M (fig. 4), and fill the boiler up to the desired level, paying attention not to spill (see chapter 7). It is recommended to use a funnel. Once this has been done replace the safety valve plug, paying attention not to fix it too tightly in order to avoid damage to the gasket.
7. Insert the plug into a 230V 16 A socket.
8. Switch on the boiler (fig. 4 E), and the iron (fig. 4 D) and position the iron thermostat (fig. 5) on "cotton".
9. Once the boiler lamp (fig. 4 G) switches off, the SOLE M has reached optimum pressure for ironing. Seize the iron by the cork handle and press the micro-switch 4-5 times (fig. 6) so that steam comes out. It is important to make sure it is a saturated steam (by pressing the micro switch with the iron pointed downwards).
10. Once all these procedures have been followed, SOLE M is ready to iron. While ironing, the boiler lamp (fig. 4 G) will continue to switch on and off signalling that the machine is working properly.

11. It is possible to select the desired function of the ironing board anytime (see chapter 6):
- vacuum or blowing by pressing switch B;
 - automatic or manual by pressing switch C (fig. 4).

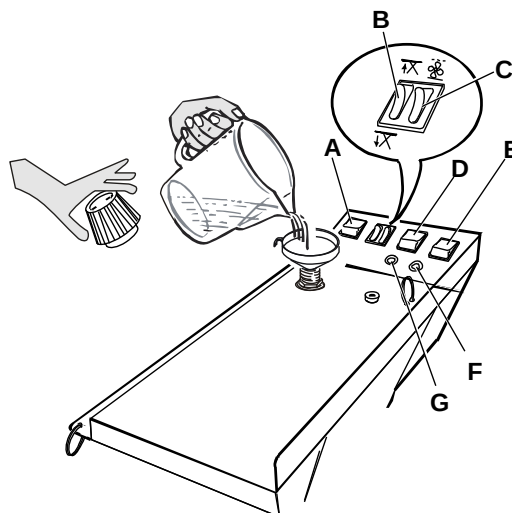


Fig. 4

5. GENERAL WARNINGS

1. Connect SOLE M to a suitable protected socket (avoid connecting the device to multiple sockets or extensions which are not suitable to its power).
2. Keep out of reach of children, both when it is on or off.
3. Always place equipment on a sturdy surface, whether it is being used or not.
4. Never leave garments on the board when it is on because they might get spoilt or even burnt.
5. Never use SOLE M if the cover (Prontotop) is not properly positioned.
6. Always use the SOLE M only when it is correctly opened. No other position is allowed for ironing.
7. The operator must never leave the ironing board unattended when it is plugged in.
8. Use only drinkable water from the water supply.
9. Never add additives to water.
10. Never empty the boiler when the machine is being used (see chapter 8).
11. The safety valve plug must never be opened while the machine is being used.
12. **Never replace the safety valve plug (fig. 4) with other types of plug. N.B. the safety valve plug is set on 4,5 BAR and it has the function of a safety valve.**
13. When switched on, never leave the iron on the board or on the garments.
14. Do not place the iron directly on the metal part of the iron rest (always use proper rubber rest).
15. Do not iron garments directly on persons or things.
16. Do not sit on the board, nor lean against the sleeve arm: the ironing board SOLE M has been specifically designed for ironing of garments.
17. When in use, do not bring it near inflammable or thermo-labile parts.

6. IRONING

The ironing board is equipped with vacuum which helps keep the garments stretched and eliminates any humidity. It is equipped also with blowing function which is mainly used to iron delicate garments.

The vacuum and blowing may function continuously (automatic) or may be activated by pressing the iron micro-switch – manual (fig. 4 C).

Manual position: every time the iron micro-switch is pressed, steam comes out and the fan is activated.

To choose whether to use vacuum or blowing set the switch in the desired position (fig. 4 B).

↑: blowing 
↓: vacuum 

Ironing:

1. Run the iron on the garments, pressing the micro-switch of the iron at intervals (fig. 6) so that steam comes out and vacuum is activated. Vacuum avoids water stagnation and allows the garments to dry.
2. For delicate, black or blue garments we suggest to use the anti-sheen shoe.
3. During ironing, always put the iron on its rubber rest (fig. 1)
4. For dry ironing it is possible to adjust the thermostat (fig. 5) on various positions according to the type of fabric (check garment label). For steam ironing, set the thermostat on "cotton" or "linen".

SOLE M VAP - steaming model - is equipped with a switch which enables steaming from the ironing board.

To activate it press the respective switch (fig. 4 A). Blowing function is automatically activated. The steaming operation is controlled by selector 4 C and may be continuous or activated by pressing the iron micro-switch.

Steaming is used to iron knitwear and heavy garments. To deactivate it, press the switch once again.

Once garments which require steaming have been ironed, we suggest to activate vacuum function to avoid water stagnation on the ironing board.

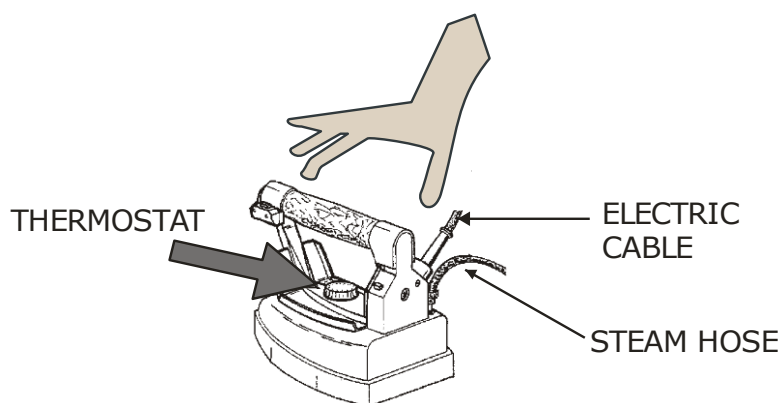


Fig. 5

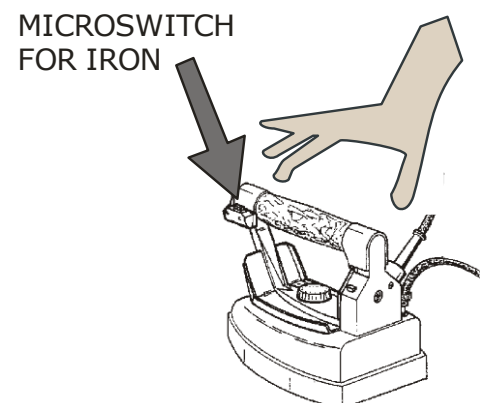


Fig. 6

7. REFILLING OF THE BOILER

When the water in the boiler is finished, the "water missing" pilot lamp switches on (fig.4 F). Unplug the machine, unscrew the safety valve plug just slightly 360° (fig. 4) so that all the steam comes out. Completely unscrew the valve plug with care and wait at least 5/10 minutes.

Fill the boiler with water (fig. 4) to the desired level, being careful not to overfill the boiler (see chapter 4 point 6). Screw the valve plug again, turn on the machine and wait for the boiler lamp to switch off (fig. 4 G). Now the iron is ready again.

While refilling the boiler, do not spill water onto the machine. In the event this should happen, dry immediately in order to avoid electrical risks.

8. BOILER DISCHARGE

Empty the boiler periodically. Carry out this operation only when the machine is unplugged and cold. Wait for at least 1 hour after it has been switched off. Wear proper gloves in order to avoid accidental burns.

Unscrew the valve plug and open the discharge plug (fig. 7), wait for all the water to come out and then close the plug again, paying attention not to tighten it too much. If there is a water leakage, REPLACE THE GASKET OF THE VALVE PLUG.

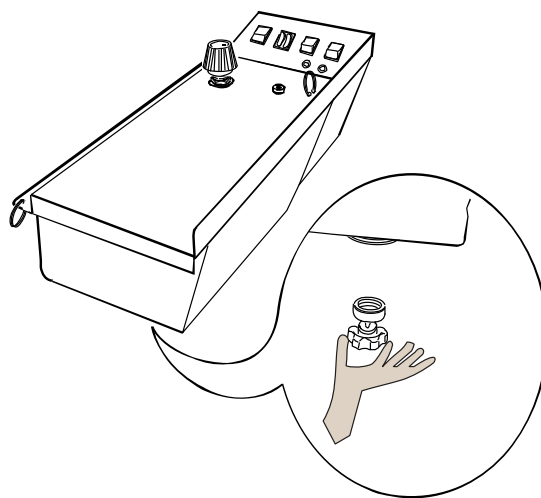


Fig. 7

9. GOOD FUNCTIONING

SOLE M was designed for the ironing of domestic garments. It may be used maximum 10 hrs. per week or 40 hrs. per month (subdivided in many times).

10. INTERVENTIONS AND SMALL REPAIRS

1. Replace the cover every 400 hrs. or maximum every 6 months. Replace it also if the vacuum of the board is unsatisfactory or if stains appear on it. This operation must be carried out with SOLE M switched off and cold.
Stains may appear if too much steam is used and/or vacuum function is not used enough (in this case reduce steam flow and use more vacuum). **N.B.:** the padding can be washed 1-2 times.
2. Empty the boiler every 2-3 times you use the machine.
3. Replace the gasket of the safety valve plug every 1200 hrs. of lighting or maximum every 2 years (use only original spare parts), or earlier if it is damaged.
Carry out this operation when the machine is unplugged and cold.
4. Immediately replace the electric wire when it is damaged. The wire is supplied by the manufacturer or authorized service centres.

11. COMPULSORY PERIODICAL MAINTENANCE

(To be carried out exclusively by authorized service centres or by the manufacturer)

It is recommended to replace:

1. the internal safety valve every 1400 hrs. of ironing or maximum every 3 years;
2. the internal thermostat every 1400 hrs. of ironing or maximum every 3 years;
3. steam hose and iron electric wire whenever they seem damaged (fig. 5);
4. the safety valve plug every 2500 hrs. or maximum every 3 years (fig. 4).

It is recommended also to clean the boiler from limestone every 1400 hrs. of ironing or maximum every 3 years.

12. CLOSING OF IRONING BOARD

Before closing and stowing away the ironing board, disconnect the plug and be sure both board and iron are cold.

Then, proceed as follows:

1. Hook the iron onto the iron rest, by using the "iron holder".
2. Slightly lift the board upwards and completely pull the specific lever (fig. 8).

ATTENTION: the board must be lifted upwards, otherwise it will not be possible to pull the lever and close the ironing board.

SOLE M is equipped with wheels which allow to move it easily (fig. 9).

Pay attention during the closing of the board not to damage the electric wires.

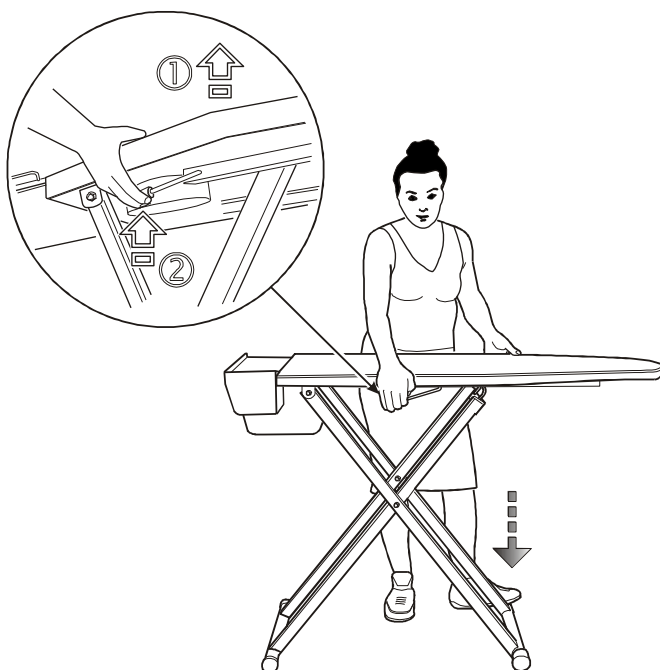


Fig. 8

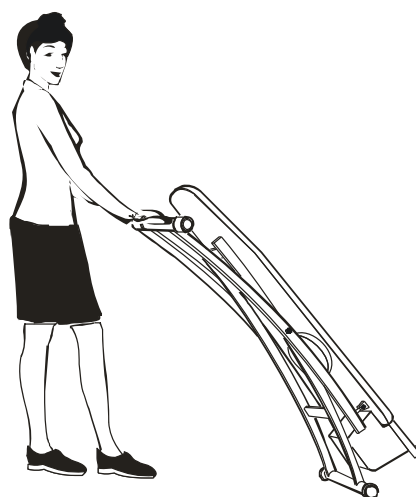


Fig. 9

ATTENTION:

SOLE M may be stowed away only in vertical position as per picture (fig. 10).
Never put it away upside down (fig. 11).

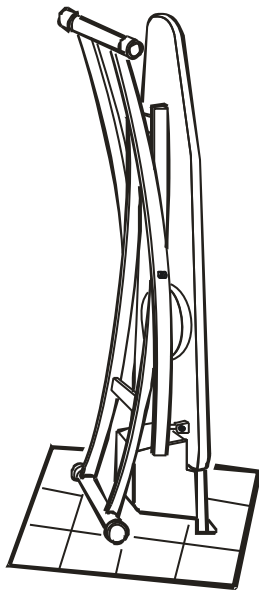


Fig. 10

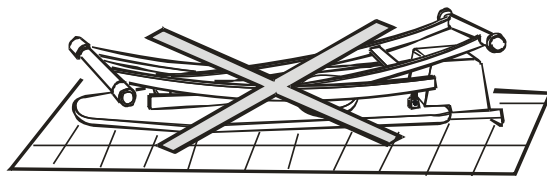


Fig. 11

13. RELEASING OF BOILER

It is possible to separate the boiler from the ironing board.

To do this proceed as follows:

1. disconnect the plug which connects the boiler to the ironing board;
2. loosen the two knobs and pull the boiler outwards (fig. 12).

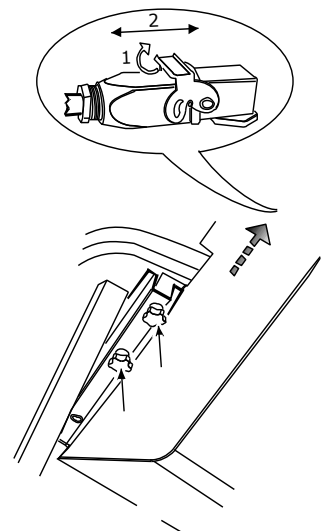


Fig. 12

14. ELECTRICAL RISKS

The following situations are considered dangerous for the operator:

1. earth protector switch is activated upon turning on the main switch;
2. using SOLE M during thunderstorms;

3. using SOLE M without proper protection for feet (without shoes) or with wet feet;
4. damaged electrical wires;
5. when the power supply cable touches hot surfaces;
6. loss of water from iron or iron over-heating;
7. cleaning or washing the iron using water;
8. loss of water from SOLE M;
9. filling of the boiler while SOLE M is switched on;

15. MECHANICAL RISKS

The following situations are considered dangerous for the operator:


1. using SOLE M for different purposes other than ironing;
2. replacing the safety valve plug gasket with NON ORIGINAL gaskets.

16. THERMIC RISKS

The ironing board can become extremely hot when in function: use it very carefully and disconnect plug when not in use.

The following situations are considered dangerous for the operator:

1. touching the iron base when it is hot;
2. emptying the boiler or touching the water discharge plug while there is pressure inside the boiler;
3. touching the safety valve plug when there is pressure inside the boiler;
4. pointing the steam iron towards persons or animals.

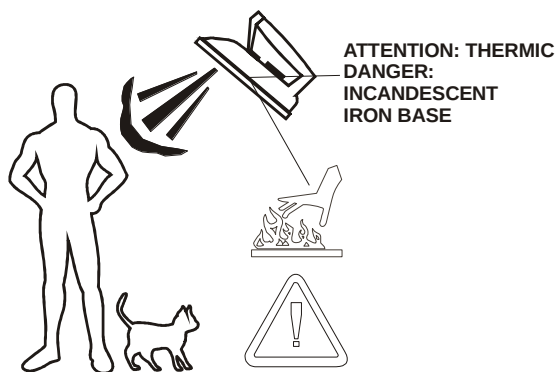

- ❑ **Do not iron garments directly on persons.**
- ❑ **Never leave the iron on garments when it is on.**
- ❑ **After use, always put the iron on its rubber rest.**

17. PACKING, STORAGE AND TRANSPORT

SOLE M may be packed with cellophane or in a cardboard box which cannot be turned upside down. As this is not a stiff package it is not shock-resistant. We therefore suggest to handle the box with utmost care and not to use it as a stool or support.

For authorized distributors and resellers: do not store the boxes one on top of another and keep them dry, paying attention to store them with  upwards (Handle with care).

18. WARRANTY

The manufacturer's warranty becomes void:

- in the event of repairs carried out by unauthorized personnel or service centers;
- total or partial failure to follow the instructions contained in this manual;
- for poor storage, lack of maintenance/cleaning or incorrect assembly;
- when there are damages caused by the customer;
- when there are failures or damages that do not derive from a manufacturing defect;
- when there are damages deriving from a fortuitous event (fire, short circuit) or due to third parties (tampering);
- when there are damages caused by limescale;
- when the damage has been caused by the use of water different from that indicated in the instructions (see "WATER CONNECTION" chapter);
- when using the machine for a purpose different than the one specified in this manual;
- when using non-genuine spare parts or accessories, modified or not suitable for the appliance.

19. DISPOSAL



According to the directive 2012/19/UE on waste of electrical and electronic equipment, do not treat this product as household waste.

This appliance is marked according to the directive 2011/65/UE on restriction of use of specific dangerous substances in electrical and electronic equipment.

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Ensuring this product is disposed of correctly will help prevent potential negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources.

The abusive disposal of the product by the user may lead to administrative sanctions.

~~~~~  
**Every product manufactured by BATTISTELLA B.G. S.r.l. is subject to the following limitations:**

- ❖ **BATTISTELLA B.G. S.r.l.** assures that this machine, correctly installed and used, works according to this instruction book. Each implicit warranty is limited by law as from purchase date.
- ❖ **Declination of responsibility for consequential damages: BATTISTELLA B.G. S.r.l.** will never take the responsibility for any damage (included, without any limitation, consequential damages due to loss or no profit, cutback or any other economical loss) deriving from the use of a BATTISTELLA machine, even in case the Company had been previously informed of such possibility.

Should you need **further information** about this instruction book, please contact **BATTISTELLA B.G. S.r.l.** or the person who sold you the machine.