



BATTISTELLA®

MACCHINE PER STIRARE
IRONING EQUIPMENT

Manuale d'istruzioni e norme d'uso ***Instructions and maintenance***

VAPORSPRINT

BATTISTELLA B.G. S.r.l.

Via Bessica, 219 36028 Rossano Veneto (VI) ITALY ☎ : +39-0424-549027
📠 : +39-0424-549007 🌐 : www.battistellag.it ✉ : info@battistellag.it

Questo manuale è di proprietà della BATTISTELLA B.G. S.r.l. Qualsiasi riproduzione è vietata. La Ditta si riserva il diritto di apportare modifiche ritenute opportune senza darne preavviso.

This manual is property of BATTISTELLA B.G. S.r.l. We reserve the right to make changes without notice. All rights reserved.

MANUALE D'ISTRUZIONI E NORME D'USO

VAPORSPRINT

Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere attentamente questo manuale ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni specificate. Non utilizzare il prodotto in maniera difforme da quanto qui riportato.

1. CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

MODELLO:	VAPORSPRINT
ALIMENTAZIONE ELETTRICA:	230 V - 50 Hz
POTENZA INSTALLATA TOTALE:	2623 W
POTENZA FERRO:	800 W
POTENZA PIANO:	600 W
POTENZA MOTORE:	23 W
POTENZA CALDAIA:	1200 W
CAPACITÀ UTILE CALDAIA:	1,5 L.
AUTONOMIA DI STIRO:	2 ore circa
PRESSIONE D'ESERCIZIO:	2,5 BAR
PRESSIONE MASSIMA AMMISSIBILE:	5 BAR
PESO:	31 kg.
DIMENSIONI D'INGOMBRO APERTO:	130x48x104 h. cm
DIMENSIONI D'INGOMBRO CHIUSO:	48x43x104 h. cm

MADE IN ITALY

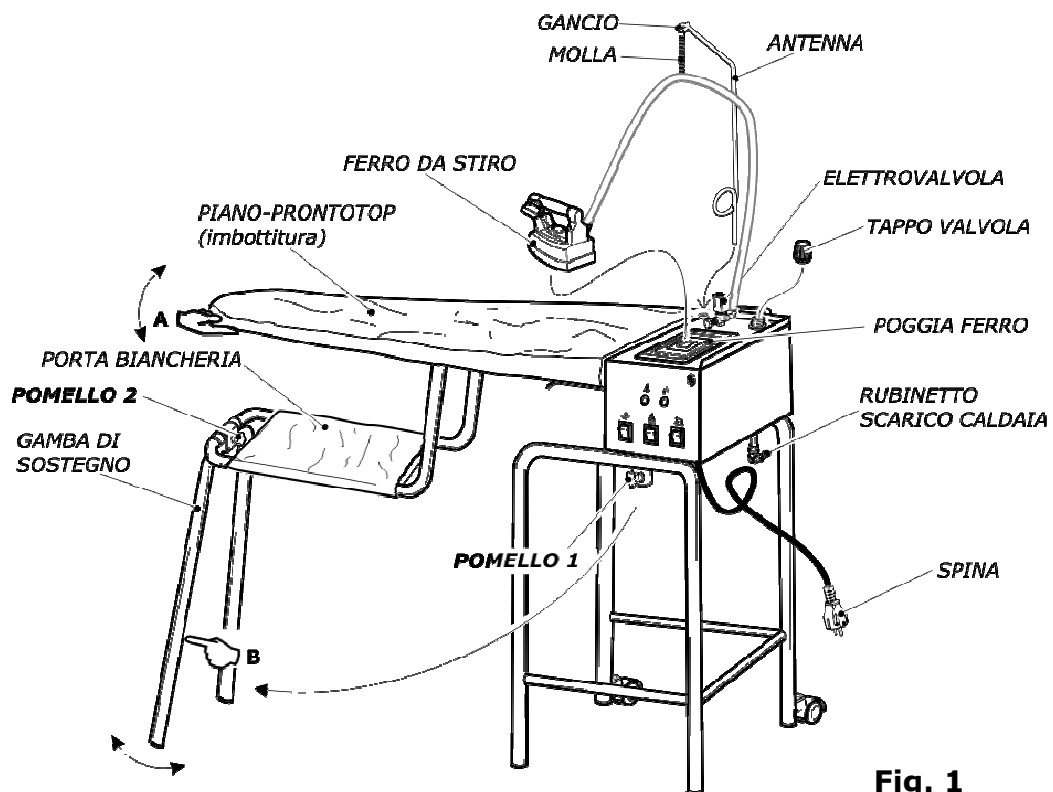


Fig. 1

2. IMPORTANTE

Prima dell'arrivo del VAPORSPRINT è necessario che il cliente prepari, vicino al posto in cui verrà installato, una presa di corrente protetta e adeguata alla potenza del VAPORSPRINT (si consiglia un interruttore magnetotermico differenziale da 16 A e Id 30 mA).

Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, o inesperte, a meno che non vengano supervisionate ed istruite nell'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

3. APERTURA DELL'IMBALLO

1. Aprire la scatola contenente il VAPORSPRINT dalla parte contrassegnata con ALTO ↑, prendere il libretto delle istruzioni e leggerlo attentamente.
2. Estrarre il tavolo mod. VAPORSPRINT dalla scatola, inserire l'antenna nell'apposito porta antenna (fig. 1), avendo l'avvertenza di inserirla bene fino in fondo.
3. Fissare la molla reggi filo al gancio dell'antenna evitando attorcigliamenti (fig. 1).
4. Posare il ferro sul poggia ferro in gomma in dotazione (fig. 1).
5. Allentare il pomello "1" finché non si sgancia la gamba di sostegno (fig. 1).
6. Posizionare il piano da stiro in posizione orizzontale facendo leva sul punto **A** (fig. 1).
7. Spingere la gamba di sostegno nel punto **B** fino al suo arresto (fig. 1).
8. Avvitare il pomello "2" affinché la gamba di sostegno risulti bloccata (fig. 1).

ATTENZIONE: assicurarsi sempre che il tavolo sia stabile prima di iniziare a stirare.

4. ALLACCIAMENTO E ACCENSIONE

Con il VAPORSPRINT spento e spina disinserita:

1. Svitare il tappo valvola dal VAPORSPRINT (fig. 1 e fig. 3) e riempire con la quantità desiderata d'acqua la caldaia prestando attenzione che non trabocchi. Si consiglia di riempire la caldaia servendosi di un imbuto. Riavvitare il tappo prendendolo per la parte in plastica con l'avvertenza di non serrarlo troppo altrimenti si rovina la guarnizione (vedi capitolo 7).
N.B.: prestare attenzione che il rubinetto di scarico della caldaia sia chiuso (fig. 1).
2. Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente da 230 V 16 A.
3. Accendere l'interruttore della caldaia (fig. 2 C), l'interruttore piano (fig. 2 B), l'interruttore del ferro (fig. 2 D) e portare il volantino termostato del ferro (fig. 4) sulla posizione "cotone".
4. Attendere che la spia caldaia si spenga (fig. 2 E), a questo punto sollevare il ferro da stiro per il manico in sughero e premere il microinterruttore del ferro (fig. 5) per 4-5 volte, facendo uscire il vapore. Bisogna inoltre accertarsi che il vapore sia ben saturo (premendo il microinterruttore con il ferro da stiro rivolto verso il pavimento). È possibile inoltre regolare la quantità di vapore desiderata, tramite il

pomello di regolazione vapore situato nell'elettrovalvola (fig. 3). Eseguita l'operazione, il ferro da stiro è pronto per stirare. Durante lo stiro la spia caldaia si accende e si spegne in continuazione, segno di normale funzionamento (fig. 2 E).

5. Per lo stiro a vapore è necessario che il riscaldamento del piano sia acceso, evitando così che si formino macchie d'acqua sul piano da stiro (fig. 2 B).

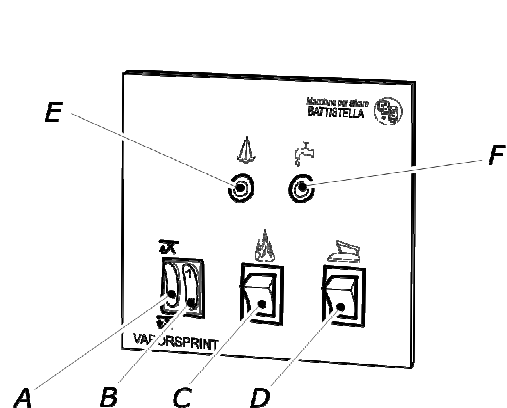


Fig. 2

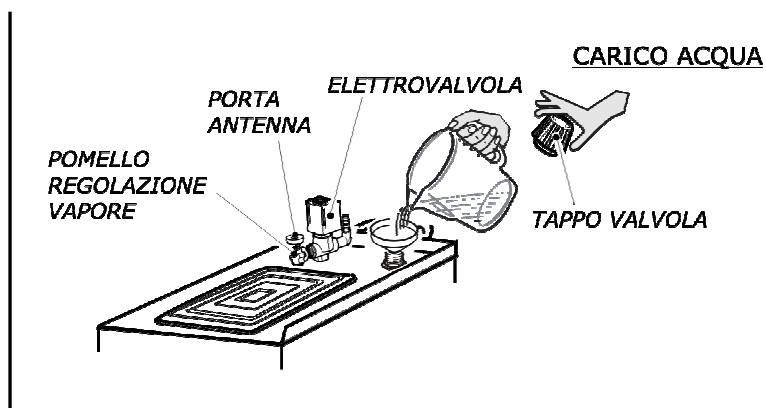


Fig. 3

5. AVVERTENZE GENERALI

1. Allacciare il tavolo da stiro mod. VAPORSPRINT ad una presa di corrente adeguata e protetta (evitare di collegare l'apparecchio a prese multiple e a prolunghe non adeguate alla sua potenza).
2. Tenere lontano i bambini dal VAPORSPRINT, sia quando è in funzione sia quando è spento.
3. L'apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile.
4. Non lasciare indumenti sopra il tavolo da stiro quando è acceso e non utilizzato, in quanto si possono rovinare o bruciare.
5. Mai utilizzare l'apparecchio senza la tela (Prontotop) nella sua corretta posizione.
6. Il tavolo da stiro mod. VAPORSPRINT deve essere sempre messo in funzione solamente con l'asse aperto, qualsiasi altra posizione non è consentita per lo stiro.
7. L'utilizzatore non deve lasciare il tavolo da stiro senza sorveglianza, quando è allacciato alla rete elettrica.
8. Usare soltanto acqua potabile proveniente dalla rete idrica per uso domestico.
9. Non aggiungere additivi di alcun genere nell'acqua.
10. Non scaricare l'acqua della caldaia durante il funzionamento dell'apparecchio (vedi capitolo 8 scarico caldaia).
11. Il tappo valvola non deve essere aperto quando l'apparecchio è in funzione.
12. **Non bisogna mai sostituire il tappo valvola (fig. 3) con tappi di altro genere. N.B.: il tappo valvola è tarato a 4,5 bar ed inoltre ha la funzione di valvola di sicurezza.**
13. Mai lasciare il ferro acceso sopra il piano da stiro del VAPORSPRINT o sopra i capi da stirare.
14. Non appoggiare il ferro da stiro direttamente sul poggia ferro metallico dell'apparecchio (utilizzare sempre l'apposito tappetino in gomma).
15. Mai utilizzare il ferro da stiro per stirare indumenti posti su persone o cose.
16. Non salire sopra il portabiancheria, non sedersi sopra il tavolo da stiro e non appoggiarsi al braccio stiramaniche: il tavolo da stiro mod. VAPORSPRINT è stato studiato e costruito esclusivamente per stirare i capi di vestiario.

17. Non avvicinare l'apparecchio, quando è in funzione, a parti termolabili o infiammabili.

6. STIRATURA



Il tavolo è dotato di aspirazione che serve per tenere il capo ben disteso ed eliminare l'umidità presente durante la stiratura, è presente anche la funzione di soffiaggio per la stiratura di capi delicati.

Entrambe le funzioni sono attivabili premendo il microinterruttore del ferro, quindi ogni volta che si schiaccia il micro del ferro, oltre ad uscire vapore si attiva il ventilatore. Per scegliere quale funzione attivare - aspirante o soffiante - basta schiacciare l'interruttore (fig. 2 A) nella posizione desiderata.

Se il tasto è messo in posizione centrale, il ventilatore è escluso. In questo caso funzionerà solo il riscaldamento del piano, per disattivarlo premere l'interruttore (fig. 2 B).

Per la stiratura:

1. Passare il ferro da stiro sui capi da stirare, premendo ad intervalli il microinterruttore del ferro (fig. 5) per far uscire il vapore e aspirare contemporaneamente. L'aspirazione evita ristagni d'acqua sul tavolo e permette al capo di asciugarsi.
2. Per i capi delicati, blu o neri, si consiglia l'uso dell'apposita soletta anti-lucido.
3. È prudente, durante lo stiro, riporre il ferro solamente sull'apposito poggia ferro in gomma (fig. 1).
4. Per la stiratura a secco si può regolare il termostato (fig. 4) sulle varie posizioni, secondo il tipo di tessuto che si vuole stirare (fare riferimento quindi alle indicazioni apposte sui capi). Per lo stiro a vapore si deve regolare il termostato sulla posizione "cotone" o "lino".

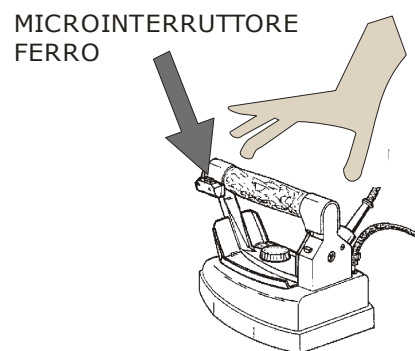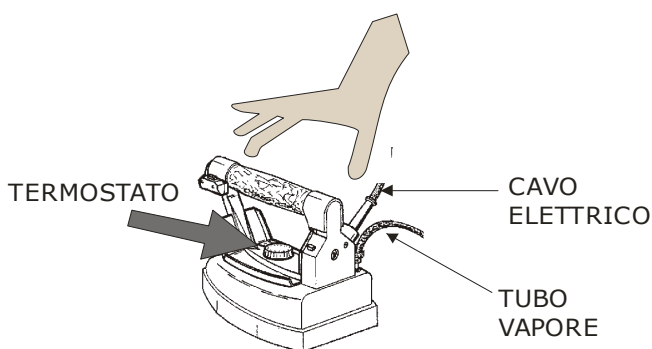

7. RICARICA ACQUA IN CALDAIA

L'acqua è terminata quando, durante lo stiro, si accende la spia "senza acqua" (fig. 2 F). A questo punto rimuovere la spina dalla presa, ruotare di 360° il tappo valvola (fig. 3) e aspettare che sia fuoriuscito tutto il vapore. Con molta cautela svitare e togliere il tappo e attendere 5/10 minuti.

Rifornire quindi d'acqua la caldaia in base alla necessità (fig. 3) evitando il trabocco (vedi capitolo 4 punto 1). Riavvitare il tappo valvola, reinserire la spina nella presa di corrente e attendere finché non si spegne la spia caldaia (fig. 2 E). Il ferro è nuovamente pronto per stirare.

Durante l'operazione di ricarica prestare attenzione a non rovesciare acqua all'esterno della macchina, se ciò dovesse accadere asciugare subito per evitare rischi di natura elettrica.

8. SCARICO CALDAIA

Scaricare la caldaia periodicamente. Eseguire l'operazione con il tavolo da stiro mod. VAPORSPRINT spento e freddo e con la spina disinserita dalla rete elettrica. Attendere almeno 1 ora dopo lo spegnimento. Durante questa operazione, indossare guanti da lavoro per evitare possibili scottature.

Svitare e togliere il tappo valvola e aprire il rubinetto scarico-caldaia (fig. 1), aspettare che fuoriesca tutta l'acqua e infine chiudere il rubinetto scarico-caldaia. Può succedere che il rubinetto di scarico si otturi: in questo caso, prendere un filo di ferro del diametro di 3-4 mm o similari ed introdurlo nel condotto per sturarlo.

9. BUON FUNZIONAMENTO

Il VAPORSPRINT è stato progettato e costruito per stirare capi di abbigliamento ad uso familiare.

Può lavorare un massimo di 20 ore settimanali (suddivise in più volte), con un massimo di 80 ore mensili.

10. INTERVENTI E PICCOLE RIPARAZIONI

1. E' consigliato sostituire la tela (Prontotop) ogni 400 ore di lavoro o al massimo ogni 6 mesi o qualora l'aspirazione del tavolo non sia soddisfacente o si formino degli aloni sopra il piano da stiro. L'operazione va eseguita con l'apparecchio spento e freddo. Gli aloni potrebbero formarsi anche nel caso in cui si utilizzi molto vapore e/o si aspiri poco (in questo caso diminuire il flusso vapore e aspirare maggiormente). **N.B.:** il Prontotop si può lavare 1-2 volte.
2. È consigliato scaricare la caldaia dopo 2 o 3 volte che la si utilizza.
3. È consigliato sostituire la guarnizione di tenuta del tappo valvola (utilizzando solo guarnizioni originali) ogni 1200 ore di accensione o al massimo ogni 2 anni oppure prima nel caso risulti rovinata. L'operazione va eseguita con l'apparecchio spento e freddo.
4. Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, provvedere alla sua immediata sostituzione. Il cavo è disponibile presso il costruttore o il servizio di assistenza tecnica.

11. MANUTENZIONE OBBLIGATORIA E PERIODICA

(Da effettuarsi esclusivamente nei centri di assistenza o presso la ditta costruttrice)

È consigliato sostituire:

1. la valvola di sicurezza interna ogni 2100 ore di accensione o al massimo ogni 3 anni;
2. il termostato interno ogni 2100 ore di accensione o al massimo ogni 3 anni;
3. il tubo vapore e il filo del ferro da stiro ogni qualvolta risultino danneggiati (fig. 4);
4. il tappo valvola ogni 2500 ore di lavoro o al massimo ogni 3 anni (fig. 3).

È altresì consigliato pulire la caldaia per rimuovere il calcare ogni 2500 ore di accensione o al massimo ogni 3 anni.

12. CHIUSURA DEL TAVOLO DA STIRO

Prima di chiudere e riporre il tavolo, staccare la spina dalla rete elettrica e accertarsi che il piano da stiro e il ferro siano freddi.

Procedere poi nel seguente modo:

1. allentare il pomello "2" affinché la gamba di sostegno è libera di ruotare (fig. 1, fig. 6);
2. ruotare la gamba di sostegno verso l'interno e contemporaneamente accompagnare il piano da stiro, sorreggendolo dal punto **A** fino alla chiusura (fig. 1 e fig. 6);
3. infilare la gamba di sostegno nell'apposito aggancio. Tenere premuto con una mano il punto **C** e avvitare con l'altra il pomello "1" (fig. 6).

Per trainare il tavolo afferrare la maniglia con una mano (fig. 6) e con l'altra appoggiata al piano inclinarlo leggermente finché le ruote non toccano il pavimento.

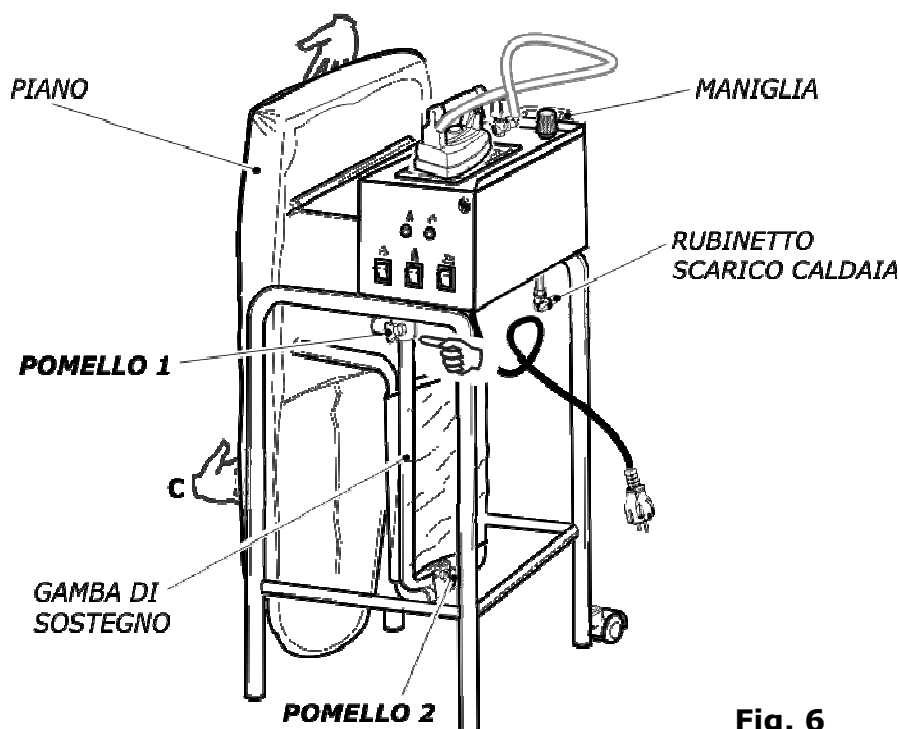


Fig. 6

13. RISCHI DI NATURA ELETTRICA

Le situazioni sotto riportate sono definite pericolose dal punto di vista elettrico, poiché possono porre l'operatore che usa il tavolo da stiro mod. VAPORSPRINT in condizioni pericolose:

1. quando interviene l'interruttore differenziale (salvavita) nel momento in cui si accende l'apparecchio;
2. quando si usa il VAPORSPRINT durante un temporale;
3. quando si usa il VAPORSPRINT senza adeguate protezioni ai piedi (senza scarpe...) o con i piedi bagnati;
4. quando risultano danneggiati i cavi elettrici;
5. quando il cavo di alimentazione tocca parti calde dell'apparecchio;
6. quando il ferro si surriscalda o perde acqua (fig. 4);
7. quando si lava o si pulisce il ferro da stiro con l'acqua (fig. 4);
8. quando l'apparecchio perde acqua;
9. quando si riempie d'acqua la caldaia con l'apparecchio acceso.

14. RISCHI DI NATURA MECCANICA

Le situazioni sotto riportate sono definite pericolose dal punto di vista meccanico, poiché possono porre l'operatore che usa il tavolo da stiro mod. VAPORSPRINT in condizioni pericolose:

1. quando si usa il VAPORSPRINT al di fuori della stiratura normale;
2. quando si sostituisce la guarnizione del tappo valvola con guarnizioni non originali.

15. RISCHI DI NATURA TERMICA

L'apparecchio può diventare estremamente caldo: porre molta cautela durante l'uso e disinserire l'alimentazione quando non lo si utilizza.

Le situazioni sotto riportate sono definite pericolose dal punto di vista termico, poiché possono porre l'operatore che usa il tavolo da stiro mod. VAPORSPRINT in condizioni pericolose:

1. quando si tocca la piastra del ferro da stiro in funzione;
2. quando si tocca l'elettrovalvola vapore del VAPORSPRINT in pressione;
3. quando si scarica l'acqua o si tocca il rubinetto di scarico con la caldaia in pressione;
4. quando si tocca il tappo valvola della caldaia in pressione;
5. quando si dirige il getto di vapore verso persone o animali.



- ❑ **Non stirare capi di vestiario direttamente sulle persone.**
- ❑ **Non lasciare il ferro acceso sui capi da stirare.**
- ❑ **Dopo l'uso il ferro da stiro va riposto sempre sull'apposito poggia ferro in gomma.**

16. IMBALLAGGIO, IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO

Il tavolo da stiro mod. VAPORSPRINT può essere imballato con cellophane o in una scatola di cartone che non può essere capovolta.

Non essendo un imballo rigido, è poco resistente agli urti (Materiale fragile), porre quindi la massima attenzione nel maneggiare l'apparecchio imballato, non usarlo come sgabello o come punto d'appoggio.


Per i centri autorizzati alla rivendita: si raccomanda di non sovrapporre le scatole e di immagazzinare le stesse in un luogo asciutto con l'apertura verso l'alto ↑.

17. CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia del costruttore decade:

- in caso di riparazioni effettuate da parte di personale o centro di assistenza non autorizzato;
- per l'inosservanza totale o parziale delle istruzioni contenute nel presente manuale;
- per cattiva conservazione, mancata manutenzione/pulizia o errato montaggio;
- quando ci sono danni causati dal cliente;
- quando ci sono guasti o danni che non derivano da un difetto di fabbricazione;
- quando ci sono danni che derivano da caso fortuito (incendi, cortocircuiti) o da fatto imputabile a terzi (manomissioni);
- quando ci sono danni causati dal calcare;
- quando i danni sono stati causati dall'utilizzo di acqua diversa da quella indicata nelle istruzioni (vedi capitolo "QUALE ACQUA UTILIZZARE");
- quando si utilizza l'apparecchio per un uso diverso da quello specificato nel presente manuale;
- quando si utilizzano ricambi o accessori non originali, modificati o non adatti all'apparecchio.

18. SMALTIMENTO

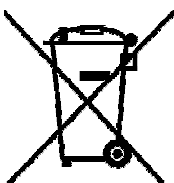

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 Marzo 2014 nr. 49 "attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche", non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti urbani misti.

Questo prodotto è conforme alla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente finale dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e/o allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

~~~~~

**Ogni acquisto di prodotti BATTISTELLA in Italia è sottoposto alle seguenti limitazioni:**

- ❖ La **Battistella B.G. S.r.l.** garantisce che la macchina, correttamente montata e usata, funzionerà in sostanziale conformità con il manuale. Ogni garanzia implicita sulla macchina è limitata ai termini di legge dalla data di acquisto.
- ❖ **Esclusione di responsabilità per danni indiretti:** In nessun caso la **Battistella B.G. S.r.l.** sarà responsabile per i danni (inclusi senza limitazioni, il danno indiretto per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, o altre perdite economiche), derivanti dall'uso della macchina Battistella, anche nel caso che la **Battistella B.G. S.r.l.** sia stata avvertita dell'eventuale possibilità di tali danni.

Chiunque desideri porre ulteriori quesiti e specifiche domande riguardanti questo manuale può contattare la **Battistella B.G. S.r.l.** o rivolgersi al rivenditore responsabile della vendita dei nostri prodotti.

~~~~~

INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

VAPORSPRINT

**Read the directions carefully before operating.
Don't use the machine differently from following description.**

1. SPECIFICATIONS

MODEL:	VAPORSPRINT
POWER SUPPLY:	230 V – 50 Hz
TOTAL INSTALLED POWER:	2623 W
IRON POWER:	800 W
BOARD POWER:	600 W
VACUUM POWER:	23 W
BOILER POWER:	1200 W
BOILER CAPACITY:	1,5 L.
IRONING ENDURANCE:	about 2 hours
OPERATING STEAM PRESSURE:	2,5 BAR
MAXIMUM PRESSURE:	5 BAR
WEIGHT:	31 kg
OVERALL DIMENSIONS (open):	130x48x104 h. cm
OVERALL DIMENSIONS (closed):	48x43x104 h. cm

MADE IN ITALY

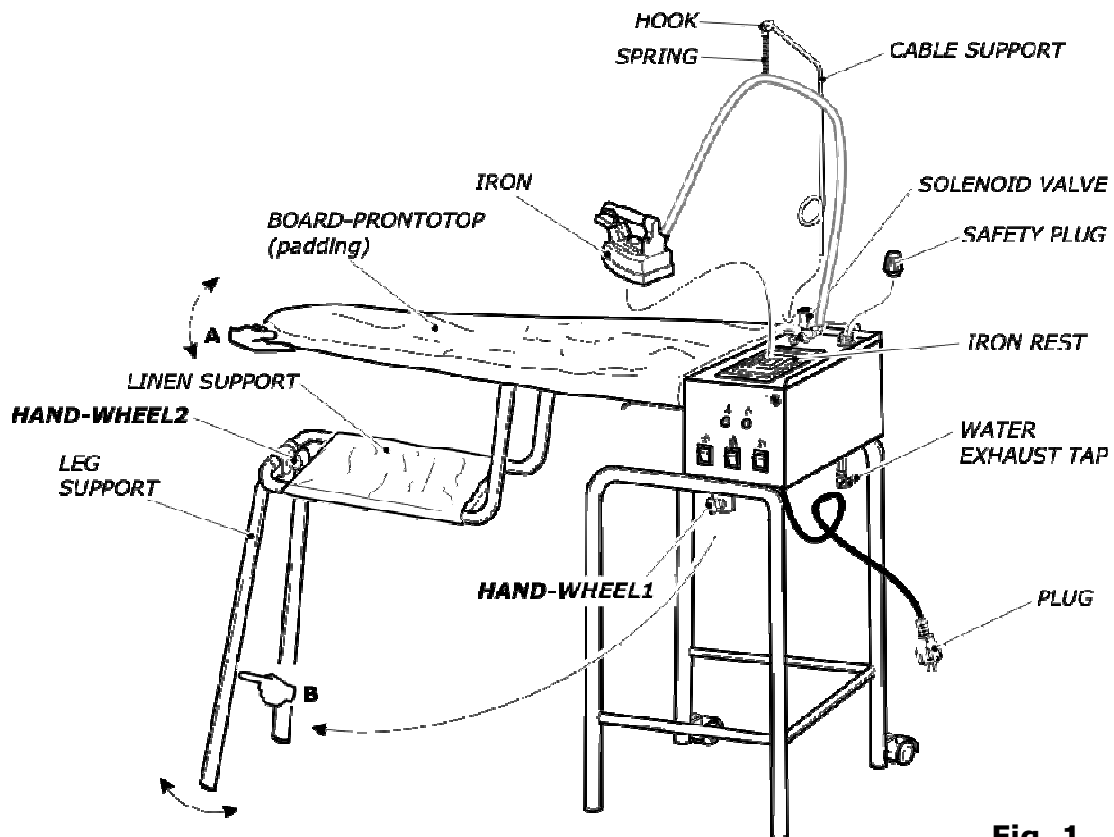


Fig. 1

2. IMPORTANT

Before installing VAPORSPRINT, it is necessary to set up an protected electrical socket suitable to its power (it is better to use an earth protector thermo-magnetic switch 16 A Id 30 mA).

This ironing board is not suitable for people (children included) with physical or mental handicaps or inexperienced persons, unless they are instructed by a person who takes the responsibility for their safety. Children must not play with the ironing board.

3. OPENING OF PACKAGE

1. Open the box containing VAPORSPRINT, take the manual of instructions and read it carefully.
2. Remove the ironing board mod. VAPORSPRINT from the box, insert the cable support deep into the special hole (fig.1).
3. Fix the spring to the support hook, avoiding entwining (fig. 1).
4. Place the iron on the rubber iron rest supplied with the machine (fig. 1).
5. Unscrew hand-wheel "1" till leg support is unhooked (fig. 1).
6. Put the ironing board on horizontal position pressing point **A** (fig. 1).
7. Press point **B** of the leg support till it stops (fig. 1).
8. Screw hand-wheel "2" in order to block the leg support (fig. 1).

ATTENTION: make sure the board is fixed before starting to iron.

4. CONNECTION AND STARTING

With VAPORSPRINT switched off and disconnected plug:

1. Unscrew the safety valve plug from VAPORSPRINT (fig. 1 and fig. 3) and fill the boiler with water to the desired level paying attention not to overfill it. It is advisable to use a funnel. Take the plug by the plastic part and screw it again: do not tighten too much or its gasket might get spoilt (see section 7).
N.B. make sure the exhaust tap of the boiler is closed (fig. 1).
2. Insert the plug into a 230 V 16 A socket.
3. Switch on the boiler (fig. 2 C), the board (fig. 2 B) and the iron switch (fig. 2 D) and adjust the thermostat of the iron (fig. 4) on "cotton".
4. Wait for the boiler lamp to switch off (fig. 2 E). At this point seize the iron by cork handle and press the micro-switch of the iron (fig. 5) 4 or 5 times, so that steam comes out. It is important to make sure that the steam is saturated (by pressing the micro-switch with the iron pointed towards the floor). You can adjust the steam flux by turning the knob placed on the solenoid valve (fig. 3). Now everything is ready for ironing. During ironing operation, the boiler lamp switches on and off (fig. 2 E) signalling that the machine is working properly.
5. For steam ironing, it is necessary to leave the table's heating on to avoid forming of condensation on the ironing board (fig. 2 B).

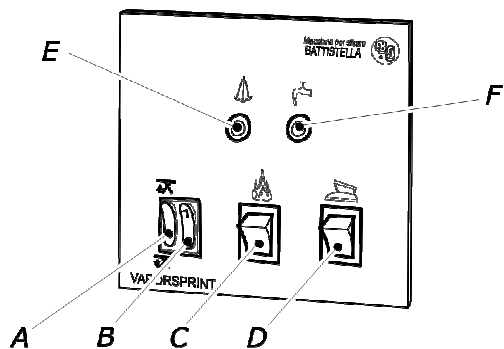


Fig. 2

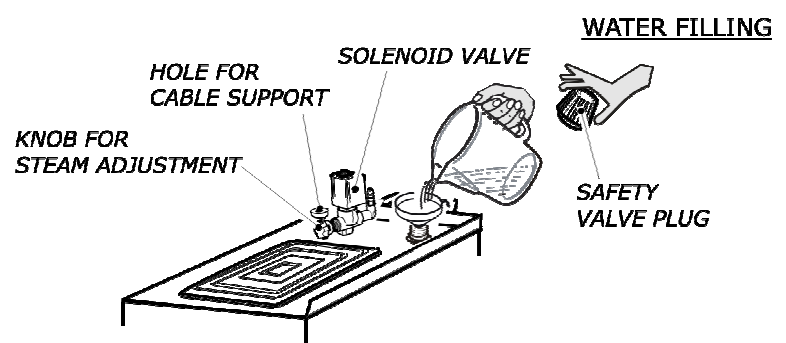


Fig. 3

5. GENERAL WARNINGS

1. Connect VAPORSPRINT to a suitable and protected socket (avoid connecting the device to multiple sockets or extensions which are not suitable to its power).
2. Keep children away from VAPORSPRINT, both when it is on and off.
3. Always place equipment on a sturdy surface, whether it is being used or not.
4. Never leave garments on the ironing board when it is on because they might get spoilt or even burnt.
5. Never use the machine if the cover (Prontotop) is not properly positioned.
6. Always use the VAPORSPRINT only when it is correctly opened. No other position is allowed for ironing.
7. The operator must never leave the ironing board unattended when it is plugged in.
8. Use only drinkable water coming from the water supply for the domestic use.
9. Never add any sort of additives to water.
10. Never empty the boiler while it is working (see section 8).
11. Never unscrew the safety valve plug while machine is being used.
12. **Never replace the safety valve plug (fig. 3) with other types of plug. N.B. the safety valve plug is set at 4,5 BAR and it has the function of a safety valve.**
13. Never leave the iron on the board or on the garments whether it is on.
14. Never place the iron directly on the metal part of the iron rest (always use the proper rubber rest).
15. Do not iron garments directly on persons or things.
16. Do not mount the linen support, do not sit on the board, nor lean against the sleeve arm: the ironing board VAPORSPRINT has been specifically designed for ironing of garments.
17. When in use, do not bring the machine near inflammable or thermo-labile parts.

6. IRONING

The ironing board is equipped with vacuum which helps keep the garments stretched and eliminates any humidity. There is also blowing function useful to iron delicate clothes.

Both functions can be activated by pressing the micro-switch of the iron, so every time the iron micro-switch is pressed, steam comes out and the fan is activated. To

choose whether to use vacuum or blowing set the switch (fig. 2 A) in the desired position.

If the switch is in the central position, the fan is excluded. In this case only the heating of the board will work, to turn off press the switch (fig. 2 B).

Ironing:

1. Run the iron on garments, pressing the iron micro-switch at intervals (fig. 5) for steam and the vacuum pedal at the same time. The vacuum avoids the stagnation of the water in the ironing board and allows to dry the garment.
2. For delicate, blue and black garments, we suggest to use the specific anti-sheen shoe.
3. During ironing, always put the iron on its rubber rest (fig. 1).
4. For dry ironing it is possible to adjust the thermostat (fig. 4) on different positions according to the type of fabric (look at garment label). For steam ironing, set the thermostat on "cotton" or "linen".

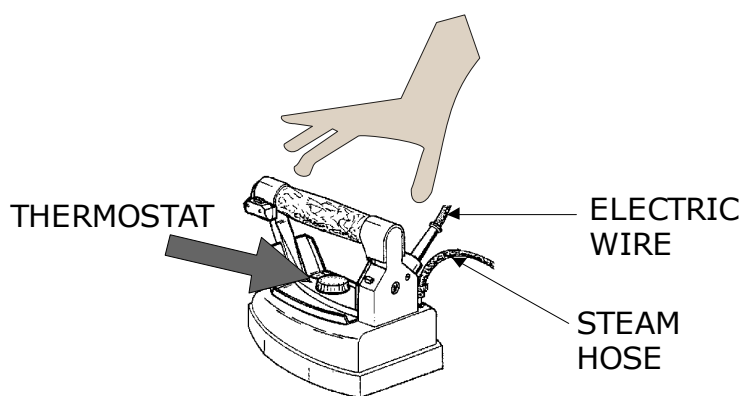


Fig. 4

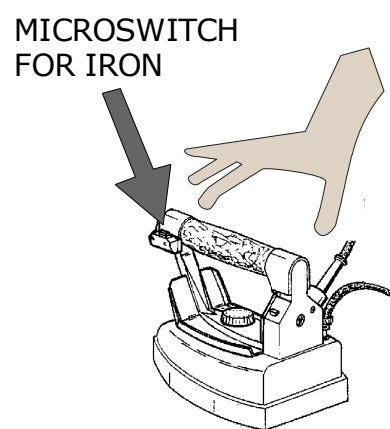


Fig. 5

7. WATER FILLING

When the water in the boiler is finished, the "water missing" pilot lamp switches on (fig. 2 F). At this point disconnect the plug, rotate the valve plug (fig. 3) of 360° and wait for steam to go out completely. Unscrew the valve plug with care and wait 5/10 minutes.

Then fill the boiler up to the desired level (fig. 3) paying attention not to overfill it (see section 4 point 1). Screw the safety valve plug again, connect the plug and wait for the boiler lamp to switch off (fig. 2 E). Now the iron is ready again.

While refilling the boiler, do not spill water onto the machine. In the event this should happen, dry immediately in order to avoid electrical risks.

8. BOILER DISCHARGE

Empty the boiler periodically. Carry out this operation when the ironing board mod. VAPORSPRINT is turned off, cold and the plug disconnected. Wait at least 1 hour after the switching off. During this procedure, wear proper gloves in order to avoid accidental burns.

Unscrew the valve plug and open the discharge tap (fig. 1), wait for all the water to come out and then close the tap again. The tap might get clogged: in this case use a wire with a diameter of 3-4 mm to unclog it.

9. GOOD FUNCTIONING

VAPORSPRINT was designed for the ironing of domestic garments.

It can be used maximum 20 hrs. per week (subdivided in many times) or 80 hrs. per month.

10. INTERVENTIONS AND SMALL REPAIRS

1. Replace the cover (Prontotop) every 400 hrs. or maximum 6 months. Replace it also if the vacuum of the board is unsatisfactory or if stains appear on it. This operation must be carried out with the machine switched off and cold. Stains may appear if too much steam is used and/or if vacuum function is not used enough (in this case reduce steam flow and use more vacuum). **N.B.:** the Prontotop can be washed 1-2 times.
2. Empty the boiler every 2 or 3 times you use the machine.
3. Replace the gasket of the safety valve plug (use only original gaskets) every 1200 hrs. of lighting or maximum 2 years, or earlier if it is damaged. Carry out this operation when the machine is switched off and cold.
4. If the electric wire is damaged, replace it immediately. The wire is supplied by the manufacturer or authorized service centres.

11. COMPULSORY PERIODICAL MAINTENANCE

(To be carried out exclusively by assistance centres or by the manufacturer)

It is recommended to replace:

1. the internal safety valve every 2100 hrs. of ironing or maximum every 3 years;
2. the internal thermostat every 2100 hrs. of ironing or maximum every 3 years;
3. steam tube and iron cable once they seem damaged (fig. 4);
4. the safety valve plug every 2500 hrs. of ironing or maximum every 3 years (fig. 3).

It is recommended also to clean the boiler from limestone every 2500 hrs. of ironing or maximum 3 years.

12. CLOSING OF THE IRONING BOARD

Before closing the table, disconnect plug and make sure the board and the iron are both cold.

After that, proceed as follows:

1. unscrew hand-wheel "2" till the leg support is free to rotate (fig. 1, fig. 6);
2. rotate the leg support and, at the same time, take the board by point **A** till it closes (fig. 1 and fig. 6);
3. fix the leg support to its special hook. Keep point **C** pressed and screw hand-wheel "1" with the other hand (fig. 6).

In order to displace the table, take it by the handle (fig. 6) and move it in such a way that the wheels can touch the floor.

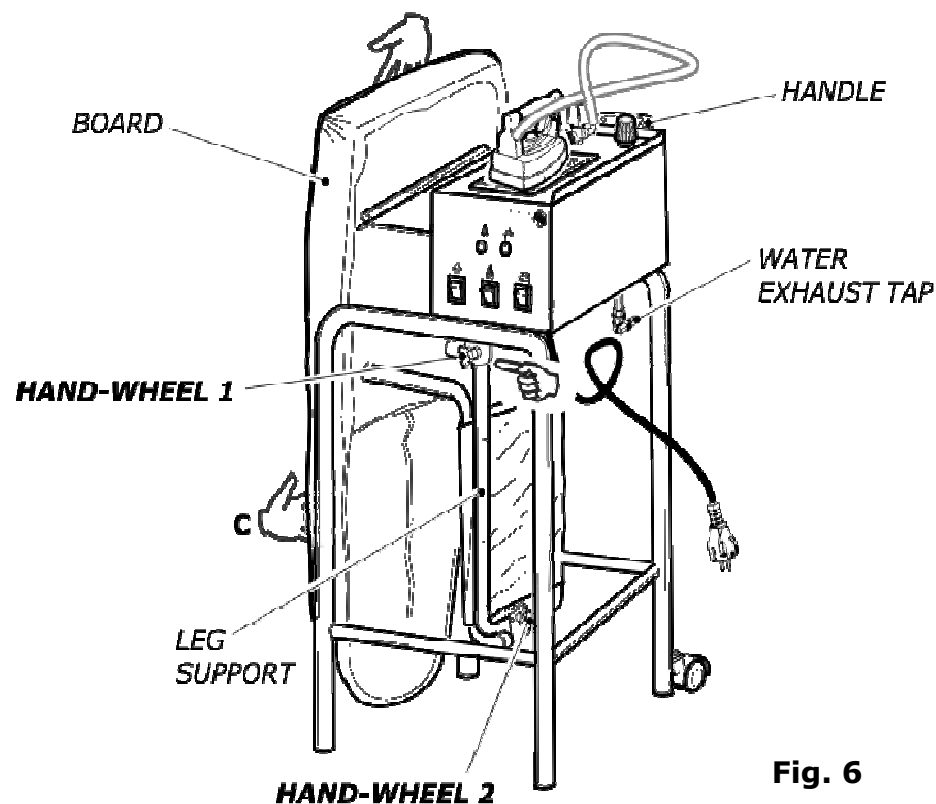


Fig. 6

13. ELECTRICAL RISKS

The following situations are considered dangerous for the operator:

1. earth protector switch is activated when turning on the machine;
2. using VAPORSPRINT during thunderstorms;
3. using VAPORSPRINT without proper protection for feet (without shoes...) or with wet feet;
4. damaged electrical wires;
5. when the electric wire touches hot parts of the machine;
6. iron overheating or loss of water from iron (fig. 4);
7. washing or cleaning the iron using water (fig. 4);
8. loss of water from the machine;
9. filling the boiler when the machine is switched on.

14. MECHANICAL RISKS

The following situations are considered dangerous for the operator:


1. using VAPORSPRINT for different purposes other than ironing,
2. replacing the gasket of the safety valve plug with non-original gaskets.

15. THERMIC RISKS

The machine can become extremely hot: use it very carefully and disconnect the plug when not in use.

The following situations are considered dangerous for the operator:

1. touching the iron base when it is hot;
2. touching the solenoid valve when VAPORSPRINT is under pressure;
3. emptying the boiler or touching the water discharge tap while there is pressure inside the boiler;
4. touching the valve plug when boiler is under pressure;
5. directing the steam jet towards people or animals.

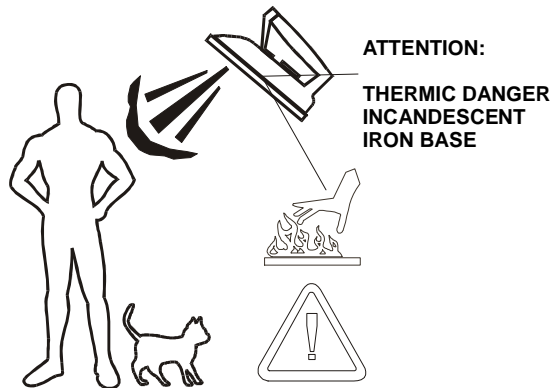

- ❑ **Do not iron garments directly on persons.**
- ❑ **Do not leave hot iron on garments when it is on.**
- ❑ **After use, always put iron on its rubber rest.**

16. PACKING, STORAGE AND TRANSPORT

The ironing board mod. VAPORSPRINT can be packed with cellophane or in a cardboard box which cannot be turned upside down.

It is not a stiff package, therefore it is not shock-resistant. We advise you to handle the box with maximum care. Do not use it as stool or support.

For authorized distributors and resellers: Do not store the boxes one on top of another and keep them dry, paying attention to store them with ↑ upwards.


17. WARRANTY

The manufacturer's warranty becomes void:

- in the event of repairs carried out by unauthorized personnel or service centers;
- total or partial failure to follow the instructions contained in this manual;
- for poor storage, lack of maintenance/cleaning or incorrect assembly;
- when there are damages caused by the customer;
- when there are failures or damages that do not derive from a manufacturing defect;
- when there are damages deriving from a fortuitous event (fire, short circuit) or due to third parties (tampering);
- when there are damages caused by limescale;
- when the damage has been caused by the use of water different from that indicated in the instructions (see "WATER CONNECTION" chapter);
- when using the machine for a purpose different than the one specified in this manual;

- when using non-genuine spare parts or accessories, modified or not suitable for the appliance.

18. DISPOSAL

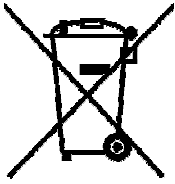

According to the directive 2012/19/UE on waste of electrical and electronic equipment, do not treat this product as household waste.

This appliance is marked according to the directive 2011/65/UE on restriction of use of specific dangerous substances in electrical and electronic equipment.

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and

electronic equipment.

Ensuring this product is disposed of correctly will help prevent potential negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources.

The abusive disposal of the product by the user may lead to administrative sanctions.

Every product manufactured by BATTISTELLA B.G. S.r.l. is subjected to following limitations:

- ❖ **BATTISTELLA B.G. S.r.l.** guarantees that this machine, correctly installed and used, works accordingly to this manual of instructions. Each implicit guarantee is limited by law as from purchase date.
- ❖ **Declination of responsibility for consequential damages: BATTISTELLA B.G. S.r.l.** will never take the responsibility for any damage (included, without any limitation, consequential damages due to loss or no profit, cutback or any other economical loss) deriving from the use of a BATTISTELLA machine, even in case the Company had been previously informed of such kind of possibility.

Should you need **further information** about this manual, please contact **BATTISTELLA B.G. S.r.l.** or the person who sold you the machine.