



BATTISTELLA®

MACCHINE PER STIRARE
IRONING EQUIPMENT

Manuale d'istruzioni e norme d'uso
Instructions and maintenance

PROMETEO mod. 2016
PROMETEO SOFFIANTE mod. 2016

BATTISTELLA B.G. S.r.l.

Via Bessica, 219 36028 Rossano Veneto (VI) ITALY ☎ : +39-0424-549027
📠 : +39-0424-549007 🌐 : www.battistellag.it ✉ : info@battistellag.it

Questo manuale è di proprietà della BATTISTELLA B.G. S.r.l. Qualsiasi riproduzione è vietata. La Ditta si riserva il diritto di apportare modifiche ritenute opportune senza darne preavviso.

This manual is property of BATTISTELLA B.G. S.r.l. We reserve the right to make changes without notice. All rights reserved.

MANUALE D'ISTRUZIONI E NORME D'USO

PROMETEO - PROMETEO SOFFIANTE

Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere attentamente questo manuale ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni specificate. Non utilizzare il prodotto in maniera difforme da quanto qui riportato.

1. CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

MODELLO:

ALIMENTAZIONE ELETTRICA:

POTENZA INSTALLATA TOTALE:

POTENZA FERRO:

POTENZA PIANO:

POTENZA MOTORE:

POTENZA CALDAIA:

CAPACITÀ UTILE CALDAIA:

AUTONOMIA DI STIRO:

PRESSIONE D'ESERCIZIO:

PESO:

DIMENSIONI D'INGOMBRO APERTO:

DIMENSIONI D'INGOMBRO CHIUSO:

MADE IN ITALY

PROMETEO mod. 2016

PROMETEO SOFFIANTE mod. 2016

230 V - 50 Hz

2473 W

800 W

200 W

23 W

1450 W

2,1 L.

3 ore

2,8 BAR

26 kg.

136x44x105 h. cm

136x44x24 h. cm

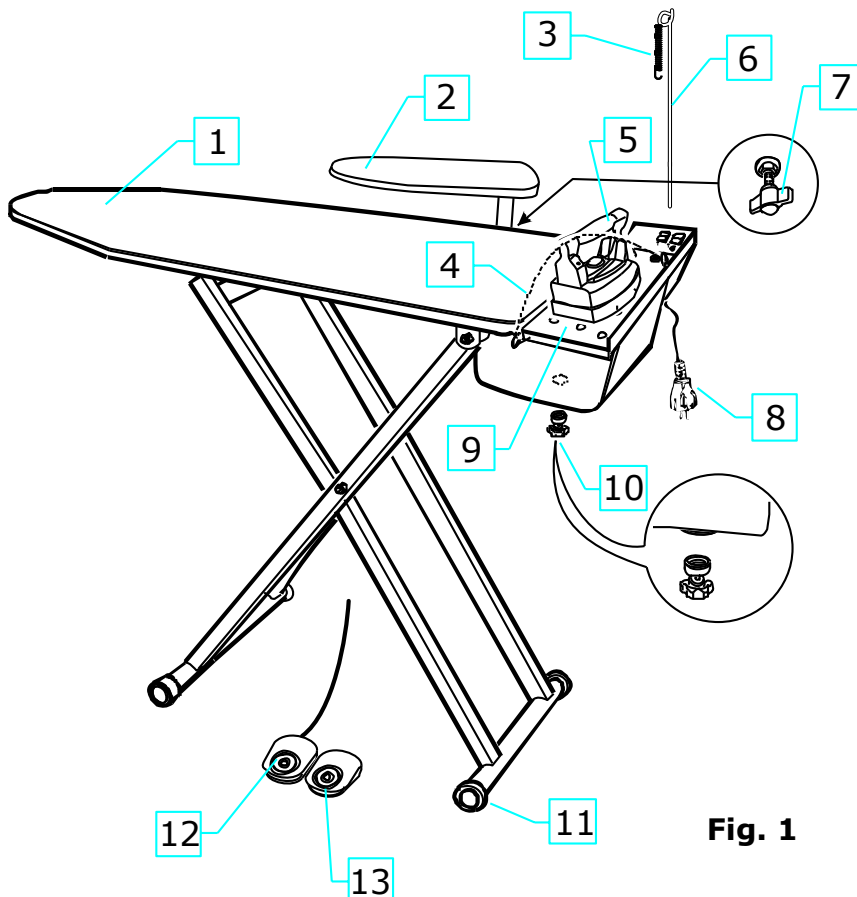


Fig. 1

LEGENDA


1	TELA (PRONTOTOP)
2	BRACCIO STIRO (ACCESSORIO)
3	MOLLA REGGIFILO
4	AGGANCIO FERRO DA STIRO
5	FERRO DA STIRO
6	ANTENNA REGGIFILO
7	POMELLO FISSAGGIO BRACCIO
8	CAVO DI ALIMENTAZIONE
9	POGGIA FERRO
10	TAPPO SCARICO ACQUA
11	RUOTE
12	PEDALE ASPIRANTE
13	PEDALE SOFFIANTE

2. IMPORTANTE

Prima dell'arrivo del PROMETEO è necessario che il cliente prepari, vicino al posto in cui verrà installato, una presa di corrente protetta e adeguata alla potenza del PROMETEO (si consiglia un interruttore magneto-termico differenziale da 16 A e Id 30 mA).

Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o inesperte, a meno che non vengano supervisionate ed istruite nell'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

3. APERTURA DELL'IMBALLO

1. Aprire la scatola contenente il PROMETEO dalla parte contrassegnata con ALTO , prendere il libretto delle istruzioni e leggerlo attentamente.
2. Estrarre il tavolo da stiro mod. PROMETEO dalla scatola, inserire l'antenna nell'apposita porta antenna (fig. 1), avendo l'avvertenza di inserirla bene fino in fondo.
3. Fissare la molla reggi filo al gancio dell'antenna, evitando attorcigliamenti.
4. Posare il ferro sul poggia ferro in gomma in dotazione (fig. 1).
5. Nei modelli provvisti, inserire il braccio stiro e bloccarlo avvitando il pomello per il fissaggio.

4. ALLACCIAMENTO E ACCENSIONE

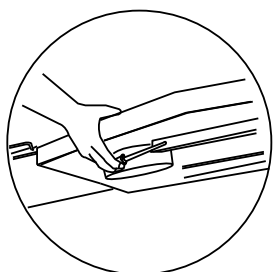


Fig. 2

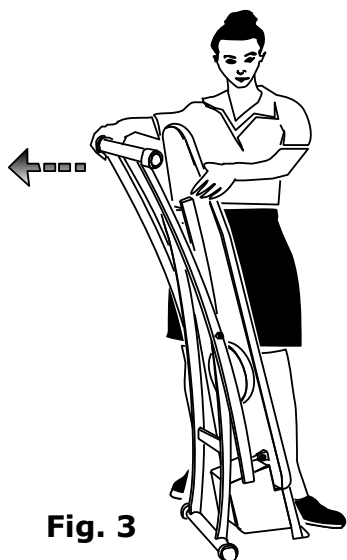


Fig. 3

Con il PROMETEO spento e spina disinserita:

1. Posizionare l'asse in verticale, con la caldaia verso il basso.
2. Tenere schiacciato la leva per la regolazione dell'altezza per sbloccare l'apertura delle gambe (fig. 2).
3. Tirare la gamba fino all'apertura desiderata (fig. 3).
4. Posizionare il tavolo orizzontalmente.
5. Togliere l'aggancio al ferro da stiro.
6. Svitare il tappo valvola dal PROMETEO (fig. 4), riempire con la quantità desiderata d'acqua la caldaia prestando attenzione che non trabocchi. Riavvitare il tappo prendendolo per la parte in plastica con l'avvertenza di non serrarlo troppo altrimenti si rovina la guarnizione (vedi capitolo 7).
7. Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente da 230 V 16 A.
8. Accendere l'interruttore della caldaia (fig. 4 E), l'interruttore del ferro (fig. 4 D) e portare il volantino termostato del ferro da stiro (fig. 5) sulla posizione "cotone".
9. Attendere che la spia caldaia si spenga (fig. 4 F), l'apparecchio raggiunge così la pressione ottimale per lo stiro.
10. Sollevare il ferro da stiro per il manico in sughero e premere il microinterruttore del ferro (fig. 6) per 4-5 volte, facendo uscire il vapore. Bisogna inoltre accertarsi che il vapore sia ben saturo (premendo il microinterruttore con il

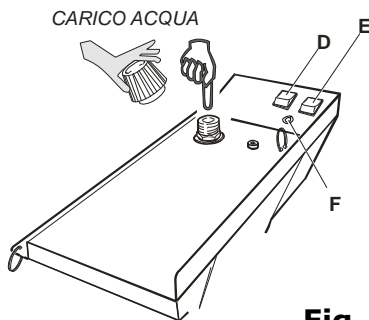


Fig. 4

- ferro da stiro rivolto verso il pavimento).
11. Eseguite tutte le operazioni, il PROMETEO è pronto per stirare. Durante lo stiro la spia caldaia (fig. 4 F) si accende e si spegne in continuazione, segno di normale funzionamento.

5. AVVERTENZE GENERALI

1. Allacciare il PROMETEO ad una presa di corrente adeguata e protetta (evitare di collegare l'apparecchio a prese multiple e a prolunghe non adeguate alla sua potenza).
2. Tenere lontano i bambini dal PROMETEO, sia quando è in funzione sia quando è spento.
3. L'apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile.
4. Non lasciare indumenti sopra il tavolo da stiro quando è acceso in quanto si possono rovinare o bruciare.
5. Mai utilizzare l'apparecchio senza la tela (Prontotop) nella sua corretta posizione.
6. Il tavolo da stiro mod. PROMETEO deve essere sempre messo in funzione solamente con l'asse aperto, qualsiasi altra posizione non è consentita per lo stiro.
7. L'utilizzatore non deve lasciare il tavolo da stiro senza sorveglianza, quando è allacciato alla rete elettrica.
8. Usare soltanto acqua potabile proveniente dalla rete idrica per uso domestico.
9. Non aggiungere additivi di alcun genere nell'acqua.
10. Non scaricare l'acqua dalla caldaia durante il funzionamento dell'apparecchio (vedi capitolo 8 scarico caldaia).
11. Il tappo valvola non deve essere aperto quando l'apparecchio è in funzione.
12. **Mai sostituire il tappo valvola (fig. 4) con tappi di altro genere. N.B.: il tappo valvola è tarato a 4,5 bar ed inoltre ha la funzione di valvola di sicurezza.**
13. Mai lasciare il ferro acceso sopra il piano da stiro del PROMETEO o sopra i capi da stirare.
14. Non appoggiare il ferro da stiro direttamente sul poggia ferro metallico dell'apparecchio (utilizzare sempre l'apposito tappetino in gomma).
15. Mai utilizzare il ferro da stiro per stirare indumenti posti su persone o cose.
16. Non sedersi sopra il tavolo da stiro e non appoggiarsi al braccio stiramaniche: il tavolo da stiro mod. PROMETEO è stato studiato e costruito esclusivamente per stirare i capi di vestiario.
17. Non avvicinare l'apparecchio, quando è in funzione, a parti termolabili o infiammabili.
18. Prestare attenzione nel maneggiare la pedaliera di aspirazione. Per evitare di danneggiarla riporla sopra l'apparecchio al termine dello stiro o quando si intende spostare il tavolo da stiro mod. PROMETEO (l'apparecchio deve essere freddo).

6. STIRATURA

Il tavolo è dotato di aspirazione che serve per tenere il capo ben disteso ed eliminare l'umidità presente durante la stiratura. Nel PROMETEO SOFFIANTE è presente anche la funzione di soffiaggio per la stiratura di capi delicati. Entrambi le funzioni sono attivabili premendo il relativo pedale.

Per la stiratura:

1. Passare il ferro da stiro sui capi da stirare, premendo ad intervalli il microinterruttore del ferro (fig. 6) per far uscire il vapore. Si consiglia di utilizzare frequentemente l'aspirazione per evitare ristagni d'acqua sul tavolo e permettere al capo di asciugarsi.
2. Per i capi delicati, blu o neri, si consiglia l'uso dell'apposita soletta anti-lucido.
3. È prudente, durante lo stiro, riporre il ferro solamente sull'apposito poggia ferro in gomma (fig. 1).
4. Per la stiratura a secco si può regolare il termostato (fig. 5) sulle varie posizioni, secondo il tipo di tessuto che si vuole stirare (fare riferimento quindi alle indicazioni apposte sui capi). Per lo stiro a vapore si deve regolare il termostato sulla posizione "cotone" o "lino".

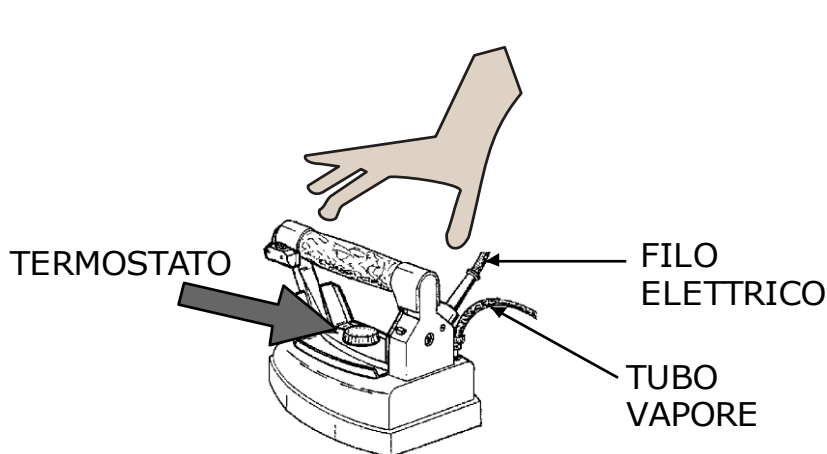


Fig. 5

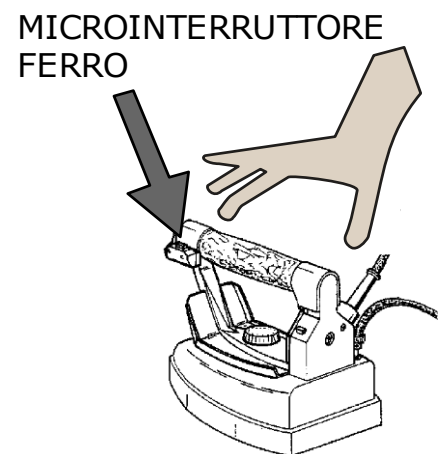


Fig. 6

7. RICARICA ACQUA IN CALDAIA

Durante la stiratura, quando si nota che il flusso di vapore si riduce notevolmente per poi terminare definitivamente, significa che non c'è più acqua in caldaia.

A questo punto rimuovere la spina dalla presa, ruotare di 360° il tappo valvola (fig. 4) e aspettare che sia fuoriuscito l'eventuale vapore residuo. Con molta cautela, svitare e togliere il tappo e attendere 5/10 minuti.

Rifornire quindi d'acqua la caldaia in base alla necessità evitando il trabocco. Si consiglia di riempire d'acqua la caldaia servendosi di un imbuto. Riavvitare il tappo valvola (fig. 4), reinserire la spina nella presa e attendere finché non si spegne la spia caldaia (fig. 4 F). Il ferro è nuovamente pronto per stirare.

Durante l'operazione di ricarica prestare attenzione a non rovesciare acqua all'esterno della macchina, se ciò dovesse accadere asciugare subito per evitare rischi di natura elettrica.

8. SCARICO CALDAIA

Scaricare la caldaia periodicamente. Eeguire l'operazione con il tavolo da stiro mod. PROMETEO spento e freddo e con la spina disinserita dalla rete elettrica. Attendere almeno 1 ora dopo lo spegnimento. Durante questa operazione, indossare guanti da lavoro per evitare possibili scottature.

Svitare e togliere il tappo valvola e svitare il tappo di scarico-caldaia (fig. 1), aspettare che fuoriesca tutta l'acqua e infine chiudere il tappo di scarico-caldaia. Può succedere che lo scarico si otturi: in questo caso, prendere un filo di ferro del diametro di 3-4 mm o similari ed introdurlo nel condotto per sturarlo.

9. BUON FUNZIONAMENTO

Il PROMETEO è stato progettato e costruito per stirare capi di abbigliamento ad uso familiare. Può lavorare un massimo di 10 ore settimanali (suddivise in più volte), con un massimo di 40 ore mensili.

10. INTERVENTI E PICCOLE RIPARAZIONI

1. È consigliato sostituire la tela (Prontotop) ogni 400 ore di lavoro o al massimo ogni 6 mesi o qualora l'aspirazione del tavolo non sia soddisfacente o si formino degli aloni sopra il piano da stiro. L'operazione va eseguita con l'apparecchio spento e freddo. Gli aloni potrebbero formarsi anche nel caso in cui si utilizzi molto vapore e/o si aspiri poco (in questo caso diminuire il flusso vapore e aspirare maggiormente). **N.B.:** il Prontotop si può lavare 1-2 volte.
2. È consigliato scaricare la caldaia dopo 2 o 3 volte che la si utilizza.
3. È consigliato sostituire la guarnizione di tenuta del tappo valvola (utilizzando solo guarnizioni originali) ogni 1200 ore di accensione o al massimo ogni 2 anni oppure prima nel caso risulti rovinata. L'operazione va eseguita con l'apparecchio spento e freddo.
4. Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, provvedere alla sua immediata sostituzione. Il cavo è disponibile presso il costruttore o il servizio di assistenza tecnica.

11. MANUTENZIONE OBBLIGATORIA E PERIODICA

(Da effettuarsi esclusivamente nei centri di assistenza o presso la ditta costruttrice)

È consigliato sostituire:

1. la valvola di sicurezza interna ogni 1400 ore di accensione o al massimo ogni 3 anni;
2. il termostato interno ogni 1400 ore di accensione o al massimo ogni 3 anni;
3. il tubo vapore e il filo del ferro da stiro ogni qualvolta risultino danneggiati (fig. 5);
4. il tappo valvola ogni 2500 ore di lavoro o al massimo ogni 3 anni (fig. 4).

È altresì consigliato pulire la caldaia per rimuovere il calcare ogni 1400 ore di accensione o al massimo ogni 3 anni.

12. CHIUSURA DELL'ASSE DA STIRO

Prima di chiudere e riporre il tavolo, staccare la spina dalla rete elettrica e accertarsi che il piano da stiro e il ferro siano freddi.

Procedere poi nel seguente modo:

1. Agganciare, servendosi dell'apposita molla, il ferro al poggia ferro metallico.
2. Alzare leggermente il tavolo verso l'alto e schiacciare completamente la leva dell'asse (fig. 7). **ATTENZIONE:** se prima non si alza leggermente il tavolo verso

l'alto sarà impossibile riuscire a premere completamente la leva e quindi ad abbassare il tavolo.

Il PROMETEO è dotato di ruote che permettono di poterlo muovere comodamente (fig. 8).

Prestare attenzione durante la chiusura del tavolo a non danneggiare i cavi elettrici in particolar modo il cavo dei pedali!

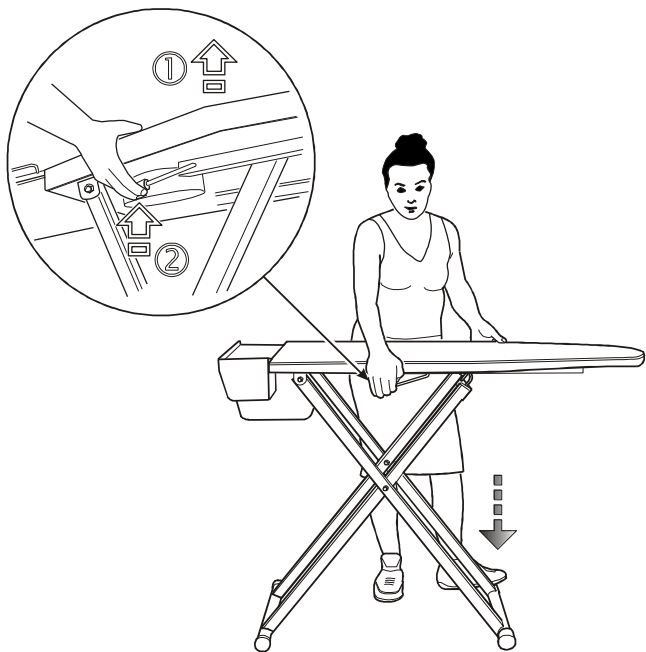


Fig. 7

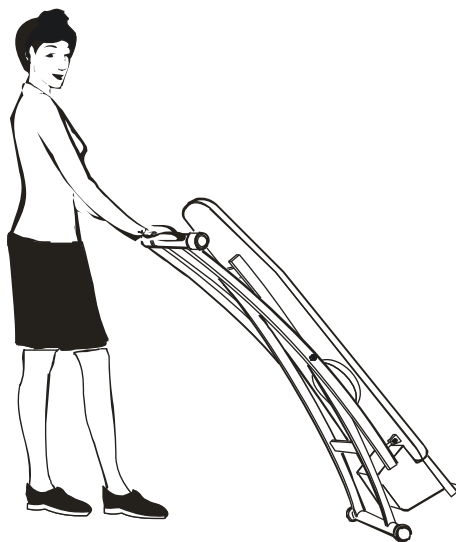


Fig. 8

ATTENZIONE:

Riporre il PROMETEO solo in verticale come da illustrazione (fig. 9).
Mai riporlo con il piano stiro rivolto verso terra (fig. 10).

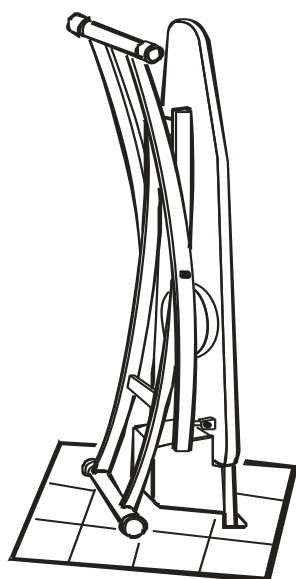


Fig. 9

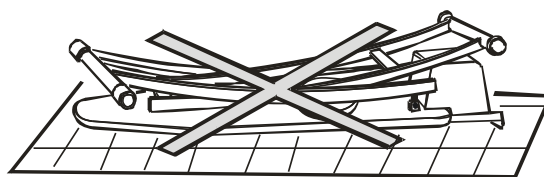


Fig. 10

13. SGANCIO DELLA CALDAIA

È possibile separare la caldaia dall'asse stiro.

Per eseguire questa operazione è sufficiente:

1. Staccare la spina che collega la caldaia all'asse.
2. Allentare leggermente i pomelli di fissaggio e far scorrere la caldaia verso l'esterno (fig. 11).

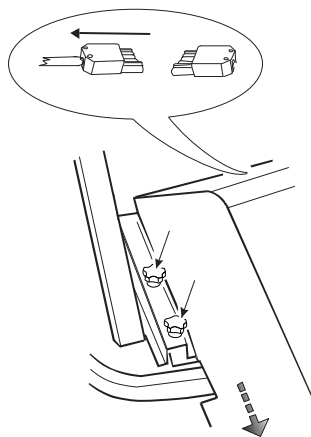


Fig. 11

14. RISCHI DI NATURA ELETTRICA

Le situazioni sotto riportate sono definite pericolose dal punto di vista elettrico, poiché possono porre l'operatore che usa il PROMETEO in condizioni pericolose:

1. quando interviene l'interruttore differenziale (salvavita), nel momento in cui si accende l'apparecchio;
2. quando si usa il PROMETEO durante un temporale;
3. quando si usa il PROMETEO senza adeguate protezioni ai piedi (senza scarpe...) o con le mani o i piedi bagnati;
4. quando risultano danneggiati i cavi elettrici;
5. quando il cavo di alimentazione o quello della pedaliera di aspirazione toccano parti calde dell'apparecchio;
6. quando il ferro si surriscalda o perde acqua;
7. quando si lava o si pulisce il ferro da stiro con l'acqua;
8. quando l'apparecchio perde acqua;
9. quando si riempie d'acqua la caldaia con l'apparecchio acceso.

15. RISCHI DI NATURA MECCANICA

Le situazioni sotto riportate sono definite pericolose dal punto di vista meccanico, poiché possono porre l'operatore che usa il PROMETEO in condizioni pericolose:

1. quando si usa il PROMETEO al di fuori della normale stiratura;
2. quando si sostituisce la guarnizione del tappo valvola con guarnizioni non originali.

16. RISCHI DI NATURA TERMICA

L'apparecchio può diventare estremamente caldo: porre molta cautela durante l'uso e disinserire l'alimentazione quando non lo si utilizza.

E' consigliato inoltre lasciar raffreddare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia dello stesso.

Le situazioni sotto riportate sono definite pericolose dal punto di vista termico, poiché possono porre l'operatore che usa il PROMETEO in condizioni pericolose:

1. quando si tocca la piastra del ferro da stiro in funzione;
2. quando si scarica l'acqua o si tocca il tappo di scarico con la caldaia in pressione;
3. quando si tocca il tappo valvola della caldaia in pressione;
4. quando si dirige il getto di vapore verso persone o animali.



- ❑ **Non stirare capi di vestiario direttamente sulle persone.**
- ❑ **Non lasciare il ferro acceso sui capi da stirare.**
- ❑ **Dopo l'uso il ferro da stiro va riposto sempre sull'apposito poggia ferro in gomma.**

17. IMBALLAGGIO, IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO

Il tavolo da stiro mod. PROMETEO può essere imballato con cellophane o in una scatola di cartone che non può essere capovolta.

Non essendo un imballo rigido, è poco resistente agli urti (Materiale fragile), porre quindi la massima attenzione nel maneggiare l'apparecchio imballato, non usarlo come sgabello o come punto d'appoggio.

Per i centri autorizzati alla rivendita: si raccomanda di non sovrapporre le scatole e di immagazzinare le stesse in un luogo asciutto con l'apertura verso l'alto ↑.

18. CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia del costruttore decade:

- in caso di riparazioni effettuate da parte di personale o centro di assistenza non autorizzato;
- per l'inosservanza totale o parziale delle istruzioni contenute nel presente manuale;
- per cattiva conservazione, mancata manutenzione/pulizia o errato montaggio;
- quando ci sono danni causati dal cliente;
- quando ci sono guasti o danni che non derivano da un difetto di fabbricazione;
- quando ci sono danni che derivano da caso fortuito (incendi, cortocircuiti) o da fatto imputabile a terzi (manomissioni);
- quando ci sono danni causati dal calcare;
- quando i danni sono stati causati dall'utilizzo di acqua diversa da quella indicata nelle istruzioni (vedi capitolo "QUALE ACQUA UTILIZZARE");
- quando si utilizza l'apparecchio per un uso diverso da quello specificato nel presente manuale;
- quando si utilizzano ricambi o accessori non originali, modificati o non adatti all'apparecchio.

19. SMALTIMENTO



Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 Marzo 2014 nr. 49 "attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche", non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti urbani misti.

Questo prodotto è conforme alla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente finale dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e/o allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Ogni acquisto di prodotti BATTISTELLA in Italia è sottoposto alle seguenti limitazioni:

- ❖ La **Battistella B.G. S.r.l.** garantisce che la macchina, correttamente montata e usata, funzionerà in sostanziale conformità con il manuale. Ogni garanzia implicita sulla macchina è limitata ai termini di legge dalla data di acquisto.
- ❖ **Esclusione di responsabilità per danni indiretti:** In nessun caso la **Battistella B.G. S.r.l.** sarà responsabile per i danni (inclusi senza limitazioni, il danno indiretto per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, o altre perdite economiche), derivanti dall'uso della macchina Battistella, anche nel caso che la **Battistella B.G. S.r.l.** sia stata avvertita dell'eventuale possibilità di tali danni.

Chiunque desideri porre ulteriori quesiti e specifiche domande riguardanti questo manuale può contattare la **Battistella B.G. S.r.l.** o rivolgersi al rivenditore responsabile della vendita dei nostri prodotti.

INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

PROMETEO - PROMETEO BLOWING

**Read the instructions carefully before operating.
Don't use the machine differently from following description.**

1. SPECIFICATIONS

MODEL:

PROMETEO mod. 2016

POWER SUPPLY:

PROMETEO BLOWING mod. 2016

TOTAL INSTALLED POWER:

230 V – 50 Hz

IRON POWER:

2473 W

BOARD POWER:

800 W

VACUUM/BLOWING POWER:

200 W

BOILER POWER:

23 W

NET BOILER CAPACITY:

1450 W

IRONING ENDURANCE:

2,1 L.

OPERATING STEAM PRESSURE:

3 h

WEIGHT:

2,8 BAR

OVERALL DIMENSIONS (OPEN):

26 kg.

OVERALL DIMENSIONS (CLOSED):

136x44x105 h. cm

136x44x24 h. cm

MADE IN ITALY

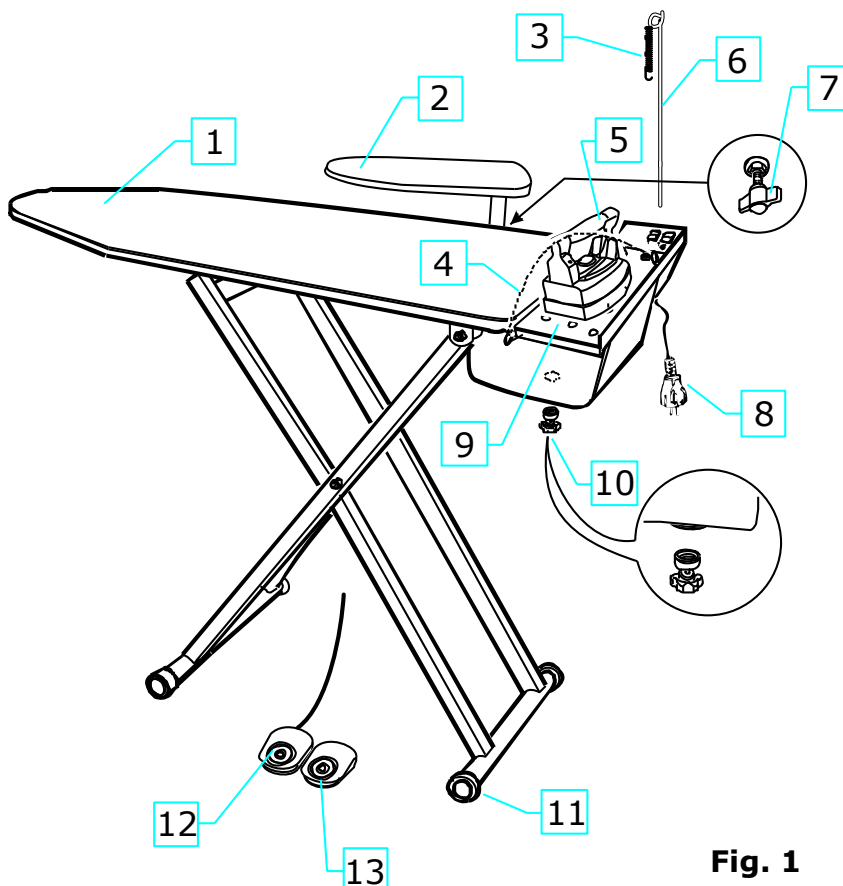


Fig. 1

LEGEND


1	COVER
2	IRONING ARM (OPTIONAL)
3	CABLE SUPPORT SPRING
4	IRON HOLDER
5	IRON
6	IRON CABLE SUPPORT
7	SLEEVE ARM FIXING KNOB
8	POWER SUPPLY CABLE
9	IRON REST
10	WATER DISCHARGE SCREW PLUG.
11	WHEELS
12	VACUUM PEDAL
13	BLOWING PEDAL

2. IMPORTANT

Before installing PROMETEO, it is necessary to set up a protected electrical outlet suitable to its power (it is better to use an earth protector thermo-magnetic switch 16 A and Id 30 mA), where the machine will be placed.

This ironing board is not suitable for people (children included) with physical or mental handicaps or inexperienced persons, unless they are instructed by a person who takes the responsibility for their safety. Children must not play with the ironing board.

3. OPENING OF PACKAGE

1. Open the box containing the PROMETEO from the side marked with ALTO , take out the instructions handbook and read it very carefully.
2. Remove PROMETEO from the box and insert the cable support deep into the special hole (fig.1).
3. Fix the spring to the support hook, paying attention in order to avoid entwining.
4. Place the iron on the rubber iron rest supplied with the machine (fig. 1).
5. In the equipped models, insert the ironing arm and block it screwing the fixing knob.

4. CONNECTION AND STARTING

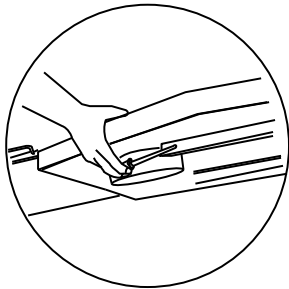


Fig. 2


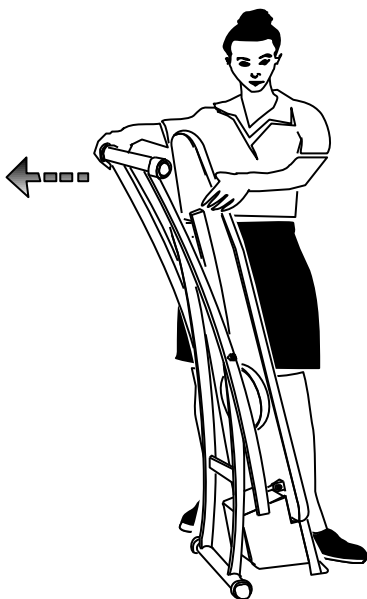


Fig. 3

With PROMETEO switched off and disconnected plug:

1. Hold vertically the ironing board, being sure that the boiler is towards the floor.
2. Press the height adjustment lever in order to release the opening of the legs (fig. 2).
3. Pull the board legs until the desired height has been reached (fig. 3)
4. Hold horizontally the ironing board.
5. Unhook the iron holder.
6. Unscrew the safety valve plug of the PROMETEO (fig. 4), and fill the boiler with water to the desired level, paying attention not to overfill it. Once this has been done replace the safety valve plug, paying attention not to fix it too tightly in order to avoid damage to the gasket (see section 7).
7. Insert the plug into a 230V 16 A socket.
8. Turn on the boiler (fig. 4 E) and the iron switch (fig. 4 D) and position the iron thermostat (fig. 5) on "cotton".
9. Wait the pilot light of the boiler switches off (fig. 4 F), so the machine has reached the optimum pressure to iron.
10. Raise the iron by the cork handle and press the micro-switch (fig. 6) for 4-5 times so that steam comes out. Ensure the steam is saturated (pressing the micro-switch with the iron pointed towards the floor).

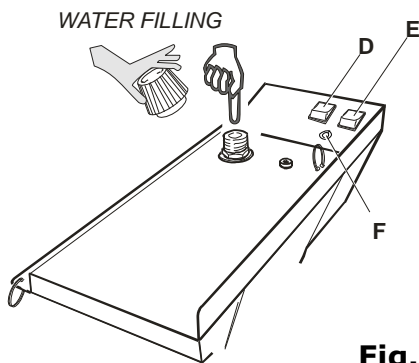

11. Once all the procedures have been followed, PROMETEO is ready to iron. While ironing, the boiler lamp (fig. 4 F) will continue to switch on and off signalling that the machine is working properly.

Fig. 4

5. GENERAL WARNINGS

1. Connect PROMETEO to a suitable protected socket (avoid connecting the device to multiple sockets or extensions which are not suitable to its power).
2. Keep PROMETEO out of reach of children, both when it is on and off.
3. Place the equipment on a steady surface, whether it is being used or not.
4. Never leave garments on the board when it is on, in order to avoid them from getting spoilt or burnt.
5. Never use the board without the cover (Prontotop) in its correct position.
6. The ironing board mod. PROMETEO must always be switched on only when the ironing board is open, any other position is not suitable for ironing.
7. The operator must never leave the ironing board unattended when it is switched on.
8. Use only drinkable water coming from the water supply for domestic use.
9. Never add any sort of additives to water.
10. Never empty the boiler while it is working (see section 8 boiler discharge).
11. Never unscrew the safety valve plug while machine is being use.
12. **Never replace the safety valve plug (fig. 4) with other types of plug. N.B.: the safety valve plug is set at 4,5 bar and it has the function of a safety valve.**
13. Never leave the iron on the board of the PROMETEO or on garments when it is on.
14. Never place the iron directly on the metal part of the iron rest (always use the proper rubber rest)
15. Do not iron garments directly on persons or things.
16. Never sit on the board and lean against the sleeve arm: the ironing board mod. PROMETEO has been specifically designed and manufactured for the ironing of garments.
17. When in use, do not bring it near inflammable or thermo-labile parts.
18. Pay attention when handling the vacuum pedal. In order not to damage it place it on top of the board once ironing is finished, or upon moving the board (PROMETEO must be cold).

6. IRONING

The ironing board is equipped with vacuum which helps keep the garments stretched and eliminates any humidity during the ironing. In the PROMETEO BLOWING there is also blowing function useful to iron delicate clothes. Both functions can be activated by pressing the respective pedal.

How to iron:

1. Run the iron on garments, pressing the micro-switch of the iron at intervals (fig. 6) so that steam comes out. It is recommend to use frequently the vacuum in

order to avoid forming of stagnation on ironing board and allow the garment to dry.

2. For delicate, black or blue garments we suggest to use the specific anti-sheen shoe.
3. During ironing, always put the iron on its rubber rest (fig. 1).
4. For dry ironing it is possible to adjust the thermostat (fig. 5) on various positions according to the type of fabric (check garment label). For steam ironing, set the thermostat on "cotton" or "linen"

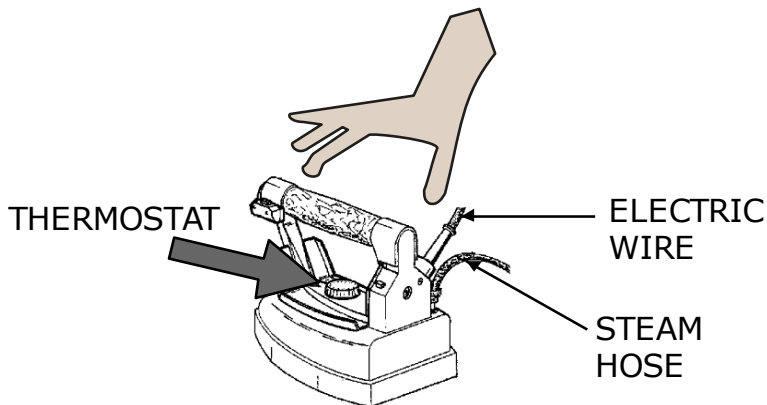


Fig. 5

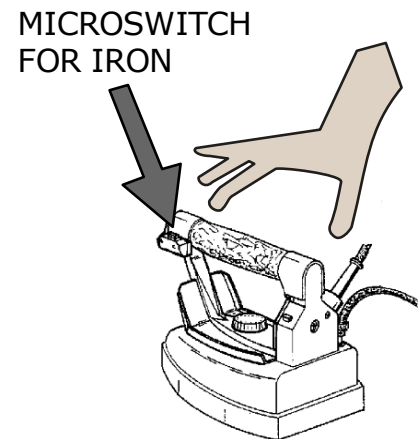


Fig. 6

7. WATER FILLING

During the ironing, if steam flux decreases considerably and then ends completely, it means that there is no more water in the boiler.

Unplug the machine, unscrew the safety valve plug just slightly 360° (fig. 4) so that all the steam comes out. Once this has been done, carefully unscrew the safety valve plug and wait for 5/10 minutes.

Fill the boiler up to the desired level paying attention not to overfill the water on it. It is recommended to use a funnel. Screw the safety valve plug again (fig. 4), turn on the machine and wait for the boiler lamp to switch off (fig. 4 F). Now the iron is ready again.

While refilling the boiler, do not spill water onto the machine. In the event this should happen, dry immediately in order to avoid electrical risks.

8. BOILER DISCHARGE

Empty the boiler periodically. Carry out this operation when the ironing board mod. PROMETEO is turned off, cold and unplugged. Wait at least 1 hour after the switching off. During this procedure, wear proper gloves in order to avoid accidental burns.

Unscrew the safety valve plug and open the discharge tap (fig. 1), wait for all the water to come out and then close the tap again. The tap might get clogged: in this case use a wire with a diameter of 3-4 mm to unclog it.

9. GOOD FUNCTIONING

PROMETEO was designed and manufactured for the ironing of domestic garments. It may be used maximum 10 hrs. per week (subdivided in many times) or 40 hrs. per month.

10. INTERVENTIONS AND SMALL REPAIRS

1. It is advisable to replace the padding (Prontotop) every 400 hrs. of ironing or maximum 6 months. Replace it also if the vacuum of the board is unsatisfactory or if stains appear on it. To do this the boiler and ironing board must be switched off and cold. Stains may appear if too much steam is used and/or if vacuum function is not used enough (in this case reduce steam flow and use more vacuum).
N.B.: the padding can be washed 1-2 times.
2. It is advisable to empty the boiler every 2-3 times you use the machine.
3. It is advisable to replace the gasket of the safety valve plug (use only original spare parts) every 1200 hrs. of lighting or maximum every 2 years, or earlier if it is damaged. Carry out this operation when the machine is unplugged and cold.
4. If the electric wire is damaged, replace it immediately. The wire is supplied by the manufacturer or authorized service centres.

11. COMPULSORY PERIODICAL MAINTENANCE

(To be carried out exclusively by authorized service centres or by the manufacturer)

It is recommended to replace:

1. the internal security valve every 1400 hrs. of ironing or maximum 3 years;
2. the internal thermostat every 1400 hrs. of ironing or maximum 3 years;
3. the steam tube and iron electric cable once they seem damaged (fig. 5);
4. the safety valve plug every 2500 hrs. or maximum every 3 years (fig. 4).

It is recommended also to clean the boiler from limestone every 1400 hrs. of ironing or maximum every 3 years.

12. CLOSING OF IRONING BOARD

Before closing and stowing away the ironing board, disconnect the plug and be sure both board and iron are cold.

Then, proceed as follows:

1. Hook the iron onto the iron rest, by using the "iron holder".
2. Slightly lift the board upwards and completely pull the specific lever (fig. 7).
ATTENTION: the board must be lifted upwards, otherwise it will not be possible to pull the lever and close the ironing board.

PROMETEO is equipped with wheels which allow to move it easily (fig. 8).

Pay attention during the closing of the board not to damage the electric wires, especially the pedal wire!

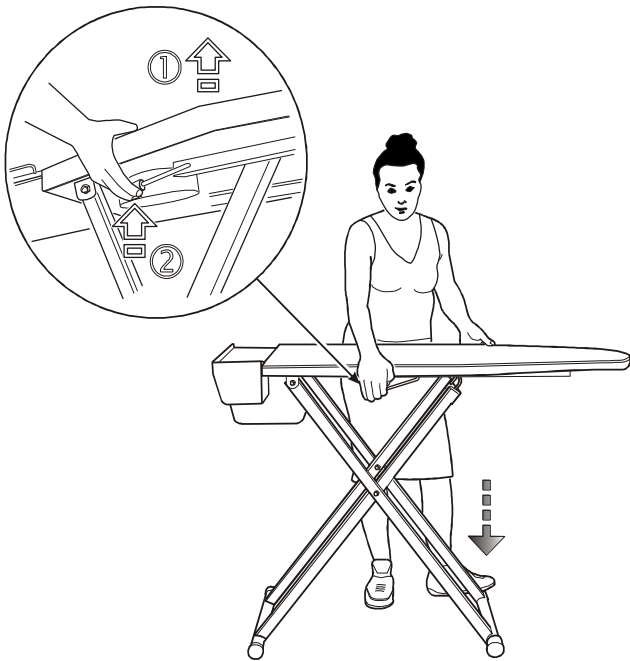


Fig. 7

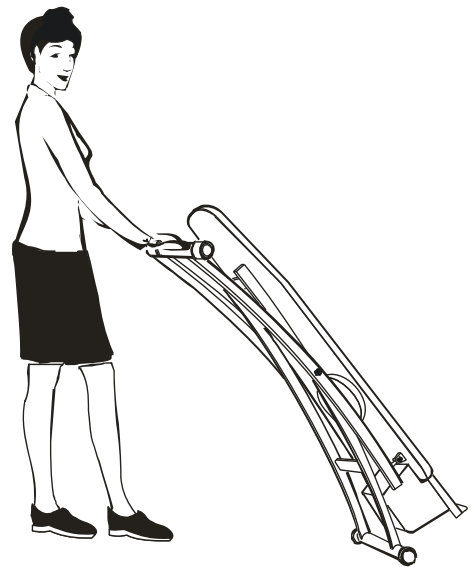


Fig. 8

ATTENTION:

PROMETEO may be stowed away only in vertical position as per picture (fig. 9).
Never put it away upside down (fig. 10).

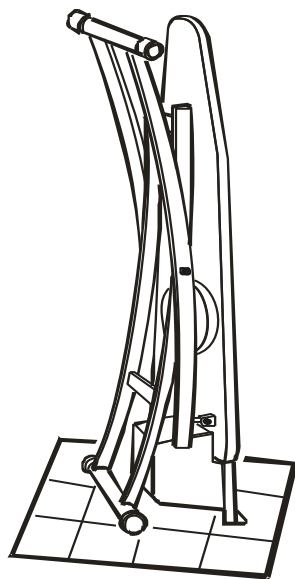


Fig. 9

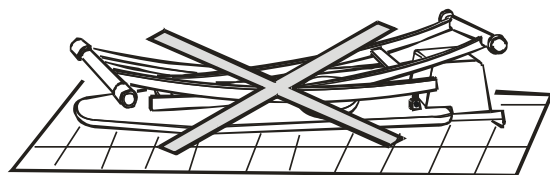


Fig. 10

13. RELEASING OF BOILER

It is possible to disconnect the boiler from the ironing board.

To carry out this operation, proceed as follows:

1. Disconnect the plug which connects the boiler to the ironing board.
2. Loosen the two knobs and pull the boiler outwards. (fig. 11).

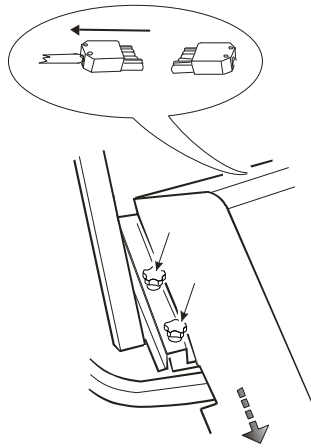


Fig. 11

14. ELECTRICAL RISKS

The following situations are considered dangerous for the operator:

1. earth protector switch is activated upon turning on the ironing board;
2. using PROMETEO during thunderstorms;
3. using PROMETEO without proper protection for feet (without shoes...) or with wet feet;
4. damaged electrical wires;
5. using PROMETEO when the electric wires touch hot parts of the machine;
6. iron overheating or loss of water from iron;
7. washing or cleaning the iron using water;
8. loss of water from the machine;
9. filling the boiler while the machine is switched on.

15. MECHANICAL RISKS

The following situations are considered dangerous for the operator:

1. using PROMETEO for different purposes other than ironing;
2. replacing the gasket of the safety valve plug with non original gaskets.

16. THERMIC RISKS

The ironing board can become extremely hot: use it very carefully and disconnect the plug when not in use.

The following situations are considered dangerous for the operator:

1. touching the iron base when it is hot;
2. emptying the boiler or touching the discharge tap while there is pressure inside the boiler;
3. touching the safety valve plug while there is pressure inside the boiler;
4. pointing the steam jet towards people or animals.




- ❑ **Do not iron garments directly on persons.**
- ❑ **Never leave the iron on garments when it is on.**
- ❑ **After use, always put the iron on its rubber rest.**

17. PACKING, STORAGE AND TRANSPORT

The ironing board mod. PROMETEO may be packed with cellophane or in cardboard box which cannot be turned upside down.

As this is not a stiff package, it is not shock-resistant. We therefore advise you to handle the box with utmost care and do not use the box as a stool or support.

For authorized distributors and resellers: do not store the boxes one on top of another and keep them dry, paying attention to store them with  upwards (handle with care).

18. WARRANTY

The manufacturer's warranty becomes void:


- in the event of repairs carried out by unauthorized personnel or service centers;
- total or partial failure to follow the instructions contained in this manual;
- for poor storage, lack of maintenance/cleaning or incorrect assembly;
- when there are damages caused by the customer;
- when there are failures or damages that do not derive from a manufacturing defect;
- when there are damages deriving from a fortuitous event (fire, short circuit) or due to third parties (tampering);
- when there are damages caused by limescale;
- when the damage has been caused by the use of water different from that indicated in the instructions (see "WATER CONNECTION" chapter);
- when using the machine for a purpose different than the one specified in this manual;
- when using non-genuine spare parts or accessories, modified or not suitable for the appliance.

19. DISPOSAL



According to the directive 2012/19/UE on waste of electrical and electronic equipment, do not treat this product as household waste.

This appliance is marked according to the directive 2011/65/UE on restriction of use of specific dangerous substances in electrical and electronic equipment.

 This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Ensuring this product is disposed of correctly will help prevent potential negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused

by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources.

The abusive disposal of the product by the user may lead to administrative sanctions.

~~~~~  
**Every product manufactured by BATTISTELLA B.G. S.r.l. is subject to the following limitations:**

- ❖ **BATTISTELLA B.G. S.r.l.** assures that this machine, correctly installed and used, works according to this instruction book. Each implicit warranty is limited by law as from purchase date.
- ❖ **Declination of responsibility for consequential damages: BATTISTELLA B.G. S.r.l.** will never take the responsibility for any damage (included, without any limitation, consequential damages due to loss or no profit, cutback or any other economical loss) deriving from the use of a BATTISTELLA machine, even in case the Company had been previously informed of such possibility.

Should you need **further information** about this instruction book, please contact **BATTISTELLA B.G. S.r.l.** or the person who sold you the machine.

~~~~~